

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTEL尼亚

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem

Autor: Krzysztof Augustyn

ISBN: 83-7197-850-2

Format: B5, stron: 296



Książka ta skierowana jest dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników programu EdgeCAM – działów konstrukcyjno-technologicznych firm, programistów obrabiarek CNC oraz uczelni.

Użytkownicy programów CAD np. AutoCAD, CATIA, Solid Edge, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, UNIGRAPHICS mogą poszerzyć swoją wiedzę o komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM), znajdą w niej bowiem przykłady obróbki zarówno plików płaskich, jak i bryłowych czy powierzchniowych.

Z założenia książka nie jest samym opisem programu, ale również poradnikiem podsuwającym rozwiązania zagadnień, przed którymi stoi technolog-programista obrabiarek CNC.

Książka zawiera bogaty zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Materiał został podzielony na część dotyczącą frezowania i toczenia. Zostały one ułożone wg występującej w praktyce chronologii działań, tj. począwszy od przygotowania detalu do obróbki, generowania ścieżek, na symulacji kończąc.

CD-ROM zawiera roczną wersję programu, pliki do ćwiczeń, przykłady obróbki w plikach AVI i kodów NC.



Spis treści

Wstęp	11
Część I Podstawy obsługi aplikacji.....	15
Rozdział 1. Wiadomości ogólne	17
Struktura programu.....	17
Wymagania sprzętowe.....	17
Instalacja programu	18
Pierwsze uruchomienie.....	19
Interfejs użytkownika	20
Przykład — zarządzanie ekranem	21
Jak wywołać widoki prostokątne?.....	22
Gdzie jest początek układu współrzędnych?.....	23
Jak ustawić konfigurację kolorów?	24
Gdzie zdefiniować ustawienia globalne programu?.....	24
Jak ustawić konfigurację pulpitu?	24
Jak wczytać gotową konfigurację pulpitu?	25
Jak uaktywnić makra?	25
Ustawienia wersji językowej.....	26
Rozdział 2. Podstawy modułu CAD.....	29
Tworzenie i zapis plików	29
Kolory, styl linii.....	30
Linie, łuki, krzywe.....	30
Edycja	31
Wprowadzanie i podgląd współrzędnych.....	32
Powierzchnie	33
Przykład — tryby pracy CAD i CAM	33
Przeglądarka	34
Warstwy	34
Cechy.....	35
Obróbka	35
Wstawianie elementów.....	36
Wstaw > Część	37
Wstaw > Bryłę.....	37
Wstaw > STL	38
Wstaw > Punkty	38
Wstaw > Parasolid.....	39
Przykład — tworzenie tekstu.....	39

Cześć II Frezowanie 41**Rozdział 3. Przygotowanie detali do obróbki 43**

Pliki płaskie 2D	43
Funkcje pomocnicze	48
Grupowanie	48
Ciągłość	48
Pliki bryłowe — korpusy	49
Pliki bryłowe — aktualizacja detalu	52
Półautomatyczne wyszukiwanie cech	53
Pliki bryłowe — elementy form	53
Pliki powierzchniowe	55
Przejsięcie do modułu Obróbki	57
Obróbka bez stołu obrotowego	60
Generowanie kodu NC	61
Edytor kodu	61
Rozszerzenia plików	62

Rozdział 4. Magazyn narzędzi 63

Uruchomienie Magazynu narzędzi	63
Korzystanie z Magazynu narzędzi	64
Filtry w Magazynie narzędzi	65
Edycja parametrów narzędzia	66
Definiowanie nowego narzędzia	68
Moduł Technologii	70
Analiza modelu — dobór frezu do obróbki	71
Analiza modelu	72
Karta Ogólnie	72
Karta Zakres Z	72
Podgląd Analizy	74
Sprawdzenie długości frezu	76

Rozdział 5. Symulacja obróbki 79

Zapis półfabrykatu do kolejnej obróbki	82
Symulacja — tryb Wynik obróbki	83
Stoły obrotowe	85
Zmiana uchwytów podczas obróbki	86
Zmiana mocowania	86
Brak półfabrykatu	87

Rozdział 6. Obróbka krawędziowa — zgrubna 89

Planowanie czoła detalu — cykl planowania	89
Karta Ogólnie	89
Karta Poziomy	91
Przykład — obróbka pokrywy	92
Jeżeli narzędzie przeszkadza przy wskazywaniu	93
Jak zmienić parametry zdefiniowanych cykli?	93
Jak sprawdzić czas trwania obróbki?	94

Obróbka kieszeni — cykl koncentryczny	94
Karta Ogólnie	95
Karta Dojazd narzędzia	96
Karta Poziom	97
Karta Zagłębianie	98
Przykład — obróbka kieszeni pionowych	99
Obróbka kieszeni — cykl wierszowania	100
Karta Ogólnie	100
Karta Dojazd	101
Przykład — obróbka kieszeni z wyspami	101
Co zrobić z naddatkiem na czołach wysp?	102
Przykład — kieszenie z pochylonymi ścianami	102
Jak zagęścić ścieżkę?	104
Przykład — obróbka stempla (elektrody)	104
Przykład — obróbka resztek	106
Planowanie cykli obróbki kieszeni	107
Płaskie regiony	107
Kopiowanie ścieżek	108
Ruchy narzędzia	108
Rozdział 7. Obróbka krawędziowa — cykle profilowe i obróbka otworów	109
Obróbka wykańczająca — cykl profile	109
Karta Ogólnie	110
Karta Wejście/Wyjście	110
Karta Zaawansowane	111
Przykład — obróbka profili kieszeni	112
Obróbka profilu zewnętrznego	113
Przykład — stosowanie korekcy	114
Przykład — obróbka po krawędzi przekroju	116
Obróbka kilku profili z opcją Po krawędzi	116
Obróbka rowków	117
Karta Poziom	118
Przykład — obróbka loga firmy z Corel Draw	118
Obróbka tekstów	119
Przykład — obróbka tekstu wklęsłego	119
Przykład — obróbka cyfr wypukłych	120
Przykład — obróbka tekstów wektorowych	121
Grawerowanie	122
Cykle obróbki otworów	122
Karta Ogólnie	123
Karta Poziom	123
Karta Krok	124
Przykład — ruchy narzędzia bez parametru Głębokości skrawania	124
Karta Filtr	125
Przykład — obróbka otworów	125
Frezowanie gwintów (linii śrubowej)	127

Rozdział 8. Powierzchnie — obróbka zgrubna 129

Cykl zgrubny	130
Karta Ogólnie	131
Karta Poziomy	132
Karta Wejścia/Wyjścia	134
Przykłady — forma wtryskowa (matryca zamknięta)	135
Co zrobić z naddatkiem na ściankach?	136
Co zrobić z nieobrobionymi obszarami?	137
Forma rozdmuchowa (matryca otwarta)	138
Forma wtryskowa — stempel (lub elektroda)	139
Odkuwka — elementy kuźnicze	140
Forma wtryskowa — doniczka	141
Wirniki — elementy obrotowe	142
Jak obrabiać elementy z żebrami lub łopatkami?	142
Odelewy — obróbka naddatków	142
Cykl wierszowania 3D	143
Tryb obliczeń	143
Pliki tmp obliczeń	144

Rozdział 9. Powierzchnie — obróbka wykańczająca 145

Cykl profile na Z	145
Przykłady — forma wtryskowa (matryca zamknięta)	146
Jak lokalnie zagęścić ścieżkę?	147
Jak obrobić cały detal w jednym cyklu?	147
Forma wtryskowa (matryca otwarta)	148
Jak kontrolować rodzaj obrabianych powierzchni?	148
Cykl wierszowanie 3D	149
Przykład — forma rozdmuchowa (matryca otwarta)	149
Jak uniknąć tępienia krawędzi podziału formy?	150
Forma — butelka PET	151
Jak lokalnie zagęścić ścieżkę?	151
Jak zmienić kierunek obróbki?	151
Forma kuźnicza	151
Jak zastosować cykl jako półwykańczający?	151
Jak kopiować obróbkę?	152
Forma rozdmuchowa (matryca otwarta)	153
Jak kontrolować rodzaj obrabianych powierzchni?	153
Cykl koncentryczny 3D	154
Przykład — forma butelki (matryca zamknięta)	154
Jak lokalnie zagęścić ścieżkę?	155
Jak zmienić kierunek obróbki?	155
Ruchy wejścia/wyjścia i łączące	155
Ruchy wejście/wyjścia	155
Ruchy łączące	156
Posuw roboczy i wgłębny	157
Przykład — profile na Z (wejścia)	158
Wierszowanie 3D — wejścia	158
Koncentryczny 3D — wejścia	160
Szablony obróbki	160
Przeniesienie technologii do pliku tekstowego	162

Rozdział 10. Powierzchnie — cykle kształtowe	165
Cykl rzutowania po krzywych	165
Przykłady — forma wtryskowa	166
Jak zmienić ścieżkę na prostopadłą?	166
Cykl rzutowania kołowego	167
Przykład — ścieżka spiralna	167
Ścieżka koncentryczna	168
Ścieżka promieniowa	169
Cykl rzutowania koncentrycznego	169
Przykład — kołpak felgi	170
Przykład — cykl koncentryczny 3D z prowadnicą	170
Cykl rzutowania ścieżek płaskich	172
Przykład — grawerowanie napisu	172
Rozdział 11. Powierzchnie — cykle specjalne	175
Obróbka wariantowa	175
Strategie obróbki	175
Przykład — popielniczka	176
Obróbka resztek	177
Cykl obróbki naroży	177
Przykład — obróbka naroży	178
Cykl obróbki ołówkowej	178
Przykład — obróbka ołówkowa	179
Opcja Frezowanie od góry	180
Obróbka resztek cyklem wariantowym	180
Obróbka resztek cyklem koncentrycznym 3D	181
Rozdział 12. Operacje	183
Przykład — obróbka kieszeni	183
Karta Ogólnie	184
Karta Zgrubna	185
Karta Wykańczająca	186
Jak edytować parametry operacji?	187
Przykład — obróbka otworów	188
Ustawienia operacji	189
Rozdział 13. Asocjatywna współpraca z programami CAD	191
Przykład — obróbka kieszeni	193
Przykład — obróbka formy	196
Rozdział 14. Definicja postprocesorów, łączy RS-232 i programy Camline ..	199
Definicja postprocesorów	199
Wybór szablonu	199
Krok I	203
Krok II	204
Krok III	204
Krok IV	206
Krok V	206

Konfiguracja łącza RS-232	207
Programy Camline	210
Camline® WinDNC	211
Produkty Camline	212
Rozdział 15. I jeszcze kilka słów o.....	215
HSM	215
Obróbka obrotowa	217
Frezowanie wielopłaszczyznowe	219
Definicja przejazdu do nowej płaszczyzny	219
Frezowanie pięcioosiowe	220
Część III Toczenie	223
Rozdział 16. Przygotowanie detali do obróbki	225
Interfejs	225
Symulacja obróbki	226
Przykład — pliki płaskie 2D	226
Przykład — pliki bryłowe	231
Przykład — pliki bryłowe (aktualizacja detalu)	236
Przykład — przejście do modułu obróbki	237
Rozdział 17. Magazyn narzędzi	241
Uruchomienie Magazynu	241
Przykład — korzystanie z Magazynu narzędzi	242
Filtry w Magazynie narzędzi	243
Edycja parametrów narzędzia	244
Definicja nowego narzędzia	245
Rozdział 18. Cykle toczenia.....	249
Cykl planowania	249
Karta Ogólnie	249
Przykład — planowanie czoła	251
Cykl zgrubny	252
Przykład — obróbka zgrubna	252
Obróbka resztek	254
Cykl profile zgrubnie	255
Przykład — obróbka zgrubna cyklem profile	255
Cykl profile	256
Karta Wejście/Wyjście	256
Przykład — cykl profile	257
Przykład — stosowanie korekcji	258
Jak sprawdzić czas trwania obróbki?	259
Cykl gwinty	260
Karta Głębokość	262
Karta Start	262
Cykle otworów i wytaczanie	263

Rozdział 19. Obróbka rowków	265
Cykl rowki zgrubnie	265
Przykład — obróbka rowka zewnętrznego.....	266
Przykład — obróbka rowka na czole.....	267
Przykład — obróbka stopniowa	268
Cykl rowki wzdłużnie	269
Cykl rowki wgłębnie	270
Cykl rowki profile	271
I jeszcze parę słów o.....	271
Obróbka 4-osiowa	272
Obsługa osi C&Y	272
Rozdział 20. Operacje.....	273
Przykład — operacje tokarskie.....	274
Operacja Planowanie	274
Operacja toczenia	275
Operacja Rowki	276
Jak edytować parametry operacji?	277
Ustawienia operacji	278
Rozdział 21. Asocjatywna współpraca z programami CAD	279
Przykład — detal nieobrotowy	279
Rozdział 22. Definicja postprocesorów i łącza RS-232	283
Definicja postprocesorów	283
Wybór szablonu.....	283
Krok I	287
Krok II.....	287
Krok III.....	288
Krok IV	290
Konfiguracja łącza RS-232.....	291
Skorowidz.....	293

Rozdział 3.

Przygotowanie detali do obróbki

Po wczytaniu detalu należy odpowiednio przygotować go do obróbki. W praktyce spotkasz się z plikami krawędziowymi, powierzchniowymi i bryłowymi, dlatego poznasz wszystkie trzy możliwości przygotowania plików do obróbki.

Pliki płaskie 2D

W tym przykładzie poznasz zasady przygotowania do obróbki plików płaskich importowanych np. z AutoCAD-a, LogoCAD-a, MegaCAD-a, MicroStation (formaty DWG, DXF, IGES, DGN).

1. Wczytaj konfigurację pulpitu *Frez — krawędzie*.

Konfiguracja znacznie ułatwi wykonywanie kolejnych poleceń. Ułożony pionowo pasek *Pliki płaskie* znajduje się między przeglądarką a ekranem (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1.
Pasek Pliki płaskie



Kolejne grupy ikon oznaczają:

- ♦ *Otwórz plik.*
- ♦ *Usuń, Edytuj element, Typ elementów do edycji lub wyboru.*
- ♦ *Przesuń, Wyciągnij elementy, tworzenie Półfabrykatu.*
- ♦ *Utwórz ZERO, Edytuj ZERO.*
- ♦ *Przytnij elementy.*
- ♦ *Utwórz Ciągłość, Odsunięcie elementów.*
- ♦ *Grupowanie elementów.*
- ♦ *Łańcuch Od/Do.*



Uwaga

Poszczególne ikony i opcje z nimi związane zostaną omówione kolejno w trakcie przygotowywania detalu do obróbki.


2. Otwórz plik AutoCAD *Pokrywa.dwg* — użyj menu *Plik/Otwórz*.

W okienku dialogowym zaznacz wszystkie opcje wczytywania elementów.

Rysunek 3.2.
Okno dialogowe
wczytywania
plików DWG




Rysunek 3.3.
Widok rysunku
po wczytaniu

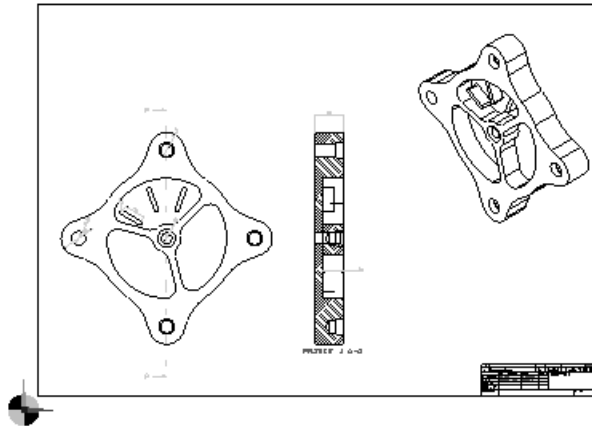

3. Wykasuj zbędne elementy.

Zakładając, że masz wydruk omawianego rysunku, pozbądź się niepotrzebnych elementów przez ich wykasowanie (druga ikona *Usuń* lub klawisz *Delete*) lub ukrycie warstw z tymi elementami.

Rysunek 3.4.
Widok rysunku
po wykasowaniu
zbędnych elementów
i ikony *Usuń*

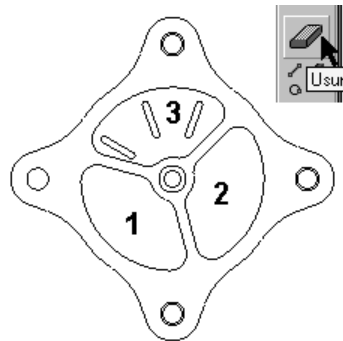

4. Zmień kolory elementów. Przenieś elementy na inne warstwy.

Naciśnij trzecią ikonę *Edytuj elementy* (lub menu *Edycja/Atrybuty*) i kliknij dwukrotnie na jednym z elementów kieszeni nr 1. Podwójne kliknięcie działa jak wybór łańcuchem i powoduje zaznaczenie wszystkich elementów kieszeni, o ile między elementami nie występują przerwy. Następnie naciśnij prawy klawisz myszy lub klawisz *Enter*.

W okienku dialogowym w polu *Kolor* wybierz *Zielony*, a w polu *Warstwa* wpisz *Kieszeń 1*.

Ponownie naciśnij trzecią ikonę *Edytuj elementy* i kliknij dwukrotnie na jednym z elementów kieszeni nr 2. Następnie naciśnij prawy klawisz myszy lub klawisz *Enter*. Na okienku dialogowym w polu *Kolor* wybierz *Czerwony*, a w polu *Warstwa* wpisz *Kieszeń 2* itd.



Uwaga

W ten sposób możesz przenosić elementy na różne warstwy, a zbędne warstwy możesz następnie usunąć


5. Zbuduj element przestrzenny.

W większości przypadków prostą obróbkę korpusów możesz definiować w oparciu o plik 2D operując poziomami obróbki. Jeżeli jednak np. w kieszeni znajdują się elementy leżące na różnych wysokościach, wówczas należy je przenieść. Budowa modelu przestrzennego zmniejsza również możliwość popełnienia błędu.

Piąta ikona *Przesuń* (lub menu *Edycja/Przekształcenie*) służy do ewentualnego przesunięcia elementów detalu. W tym przypadku przesuń żebra w kieszeni nr 3. Kliknij ikonę *Przesuń*, w okienku dialogowym (rysunek 3.5) wpisz wartość w pole *Z* -10 i aby wyjść z okienka, naciśnij klawisz *OK*. Kliknij dwukrotnie jeden z elementów każdego żebra i po wybraniu wszystkich trzech żeber naciśnij klawisz *Enter* lub prawy klawisz myszy. Elementy zostaną przesunięte w dół o 10 mm.

Rysunek 3.5.

Widok ikony i okna dialogowego polecenia *Przesuń*

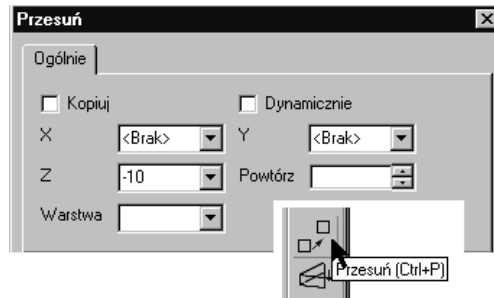

Szósta ikona *Wyciągnij* (lub menu *Edycja/Przekształcenie*) służy do przesunięcia elementów detalu wraz z wyciągnięciem pionowych linii bocznych. W tym przypadku wyciągnij np. każdą kieszeń osobno, wówczas możesz określić, na jakiej warstwie znajdują się wyciągane elementy. Zasada jest podobna jak dla polecenia *Przesuń* — a więc kolejno wyciągnij: żebra w kieszeni nr 3 w *Z* na -10, kieszenie 1, 2 i 3 na -20, profil zewnętrzny na -30.



Uwaga


Elementy, które są wskazane do obróbki np. górny profil kieszeni, można zgrupować w jeden element poleceniem *Grupuj* (menu *Geometria* lub przedostatnią ikoną na pasku).

6. Zbuduj półfabrykat.

Półfabrykat jest to element, z którego będą zbierane warstwy materiału w module *Symulacji obróbki*. Najprościej jest przyjąć, że jest to kostka i wówczas wystarczy nacisnąć ikonę nr 7. Powstanie półfabrykat z domyślnymi opcjami zdefiniowanymi na okienku dialogowym w menu *Geometria/Półfabrykat*. Poszczególne opcje umożliwiają:

Rysunek 3.6.

Ikona, okno dialogowe polecenia Wyciągnij i detal po wykonaniu tych poleceń

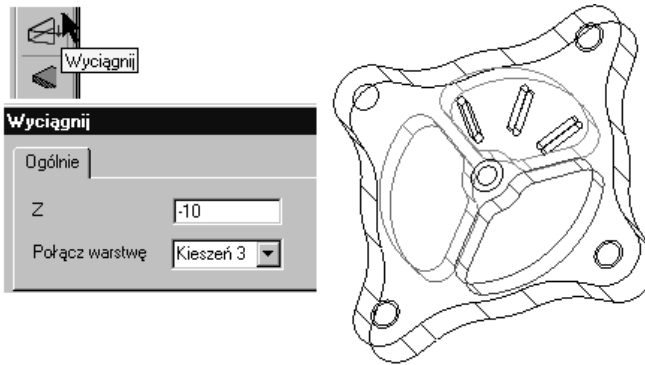

- ♦ *Automatycznie* — stworzenie półfabrykatu na podstawie rysunku formie *Kostki* lub *Walek*, który pokrywa geometrię do obróbki bez naddatków lub z naddatkami. W przypadku wyłączenia tej opcji możesz budować *Półfabrykat* lub *Uchwyt* (opcja *Typ elementu*) w oparciu o *Profil 2D* lub bryłę opcją *Wskaz*.
- ♦ *Twórz geometrię* — narysowanie geometrii na ekranie, w innym przypadku geometria tworzona jest w tle.




Uwaga

Elementy typu półfabrykat i uchwyt umieszczaj raczej na innych warstwach niż geometria do obróbki.


Wybierz opcję *Profil* i parametry widoczne na rysunku 3.7, a następnie kliknij dwukrotnie dolny zewnętrzny obrys elementu. Po utworzeniu półfabrykatu możesz go pocieniować ikoną znajdującą się na pasku *Widok* (rysunek 3.8). W trakcie wykonywania poleceń nie zaleca się cieniowania półfabrykatów, ponieważ przeszkadza to w wyborze elementów.

Rysunek 3.7.

Ikona i okno dialogowe polecenia Półfabrykat

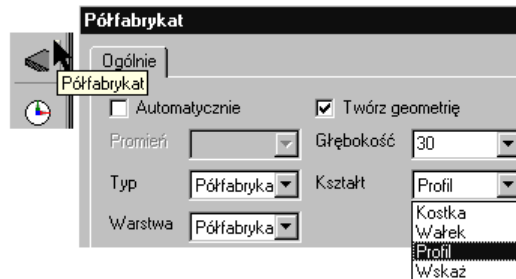**Rysunek 3.8.**

Dolny profil do utworzenia półfabrykatu i ikona cieniowania

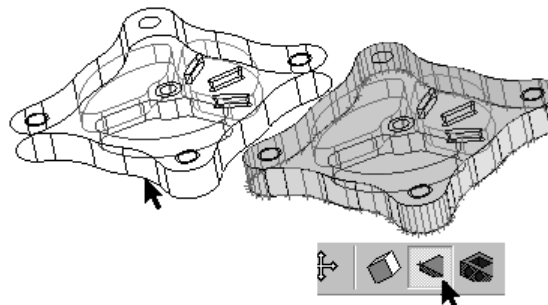

7. Określ *ZERO* na detalu.


ZERO, czyli punkt, względem którego w module *Obróbki* będziesz generował kod NC na obrabiarkę, można zdefiniować na dwa sposoby:

- ♦ Poprzez przesunięcie elementu do istniejącego *ZERA* za pomocą polecenia *Przesuń*.

Przed wykonaniem tego polecenia włącz warstwy ukryte. Naciśnij ikonę *Przesuń* (widoczna na rysunku 3.5). Na oknie dialogowym zaznacz parametr *Dynamicznie*. Umożliwia on, bez potrzeby wpisywania konkretnych wartości, przesunięcie elementu na ekranie między dwoma wskazanymi punktami. Naciśnij *OK*, a następnie zaznacz lewym przyciskiem myszy wszystkie elementy znajdujące się na rysunku (lub klawiszami *Ctrl+A* i *Enter*). Teraz pokaz punkt, który ma być *ZEREM*, a następnie przesun element do *ZERA* już znajdującego się na ekranie i kliknij w nim lewym klawiszem.

Rysunek 3.9.

ZERO detalu ustawione
w środku otworu

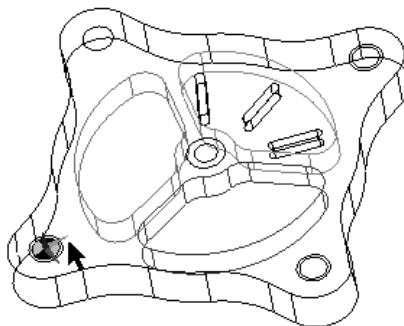

Uwaga

Jeżeli w pobliżu wskazywanego elementu znajduje się kilka innych, wtedy na ekranie zobaczysz strzałki. Reprezentują one klawisz *Tabulacji na klawiaturze*, który pomaga wybrać ten odpowiedni element.

- ♦ Poprzez wprowadzenie definicji nowego *ZERA* na detalu.

Naciśnij ósmą ikonę *Utwórz ZERO* (menu *Geometria/Utwórz ZERO*). W oknie dialogowym zaznacz parametr *Początek układu* i wpisz dowolną *Nazwę* np. *NOWE*. Parametr *Płaszczyzna (XY)* można zorientować równoległe względem któregoś z istniejących *Widoków* lub *ZER* na karcie *Odniesienie*.



Uwaga

Pamiętaj, że w osi Z (niebieski kolor) jest oś obrotu narzędzia frezu lub np. wiertła.

W tym przypadku płaszczyzna *XY* jest równoległa do widoku, w którym wyciągałeś detal (*Góra*), nie ma więc potrzeby dodatkowego orientowania płaszczyzny *XY*. Wybierz opcję *Brak* i naciśnij *OK*. Następnie kliknij w punkcie, który chcesz, aby był *ZEREM*.




Uwaga

Zauważ, że wraz z definicją nowego punktu *ZERA* zmienia się aktywna nazwa w okienku widocznym na głównym pasku (rysunek 3.10 po prawej stronie).

Jeśli układ osi *XY* nie jest odpowiedni, możesz je edytować ikoną nr 9 (lub menu *Edytuj/ZERO*). W polu *ZERO* wybierz nazwę definiowanego przez siebie nowego zera i na karcie *Obrót* możesz dokonać obrotu osi. Jeśli chcesz zmienić dodatkowo położenie, zaznacz parametr *Początek układu*.

Rysunek 3.10.

Ikona, okno dialogowe
definicji ZERA i nowe
ZERO na liście

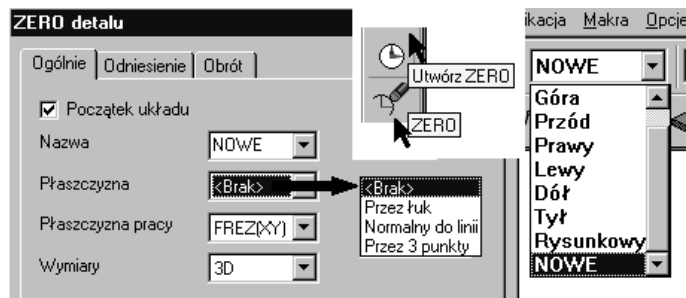**Uwaga**

Do obróbki detali z kilku stron (stoły obrotowe, podzielnice — obrabiarki 4- i 5-osiowe), w zależności od możliwości maszyny i kształtu detalu, definiuje się jedno centralne ZERO i stół lub narzędzie obraca się do nowych pozycji lub definiuje się kilka ZER, do których przejeżdża narzędzie.

**Wskazówka**

AVI — Przykład obróbki detalu z kilku stron możesz zobaczyć w pliku *Stół obrotowy*.

Funkcje pomocnicze

W tym przykładzie poznasz funkcje pomocnicze przydatne podczas pracy z nie tylko plikami płaskimi:

1. Pozostań przy konfiguracji pulpitu *Frez* — *krawędzie*.
2. Otwórz plik *Funkcje pomocnicze.ppf*.
3. Przećwicz kolejne polecenia.

Grupowanie

Do łączenia grupowania elementów służy polecenie *Grupuj* (menu *Geometria*). Zgrupowanie elementów ułatwia ich wybór do obróbki. Na zgrupowanych elementach nie działają polecenia modelowania, dlatego z tego polecenia należy korzystać po całkowitym przygotowaniu detalu do obróbki. Ponowne rozbięcie zgrupowanych elementów na pojedyncze odbywa się poleceniem *Rozbij* (menu *Edycja*).

Rysunek 3.11.

Ikona i okno dialogowe
Grupowania



Ciągłość

Do zamiany kilku elementów w jeden służy funkcja *Ciągłość* (menu *Geometria*). Jeden element jako prowadnica jest przydatny w:

- ♦ Modelowaniu powierzchniowym, np. *Wyciągnięcia przez przekroje*.
- ♦ Frezowaniu powierzchniowym np. w cyklu *Rzutowania po krzywych*.
- ♦ Frezowaniu krawędziowym np. jako krawędź, po której zagłębia się narzędzie.

Rysunek 3.12.

Ikona i okno dialogowe Ciągłości




Po zaznaczeniu opcji *Usuń* elementy, z których jest tworzona *Ciągłość* są usuwane. Oto kilka ważnych zasad:

- ♦ Elementy do zamiany w ciągłość muszą leżeć w jednej płaszczyźnie.
- ♦ W trakcie tworzenia ciągłości płaszczyzna *ZERA* musi być ustawiona równolegle do płaszczyzny, w której leżą elementy.
- ♦ Elementy należy wskazywać ikoną *Łańcuch od/do* pokazując dwa skrajne punkty elementów, które mają wejść w skład ciągłości lub podwójnym kliknięciem w pobliżu jednego ze skrajnych końców ciągu elementów.

Zamień w ciągłość żółte elementy prowadnicy znajdujące się w zielonej kieszeni — rysunek 3.13.

Rysunek 3.13.

Ikona i okno dialogowe Ciągłości

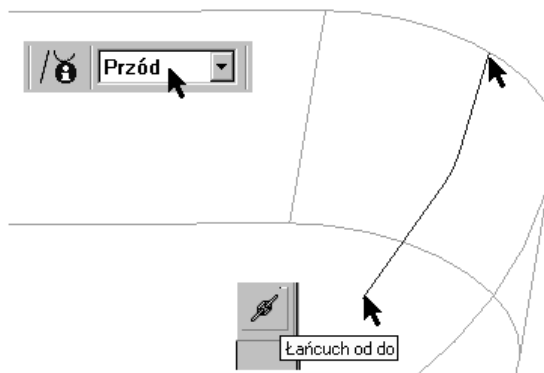

Pliki bryłowe — korpusy

W tym ćwiczeniu poznasz zasady przygotowania do obróbki plików bryłowych przygotowanych np. w programach Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTOP, Parasolid (z np. MicroStation, UNIGRAPHICS).




Wskazówka

AVI — Przykład obróbki detalu bryłowego możesz zobaczyć w pliku *Obróbka brył*.

1. Wczytaj konfigurację pulpitu *Frez — Bryły*.
2. Otwórz plik Pro/DESKTOP *Korpus.des*, menu *Plik/Otwórz*.
3. Plik został wczytany na warstwę *Geometria*. Zmień nazwę warstwy na *Detal* oraz załóż nowe warstwy o nazwach *Półfabrykat*, *Uchwyty*, *Kieszenie*, *Trzpienie*, *Otworki*.

Rysunek 3.14.

Element wczytany z Pro/DESKTOP oraz zdefiniowane Warstwy

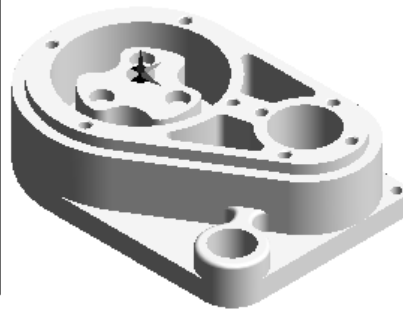

Pasek narzędzi, który służy do pracy z *Bryłami*, znajduje się w prawej górnej stronie ekranu.



Uwaga

Zauważ, że pasek ten jest aktywny tylko w przypadku wczytania pliku bryłowego.

Rysunek 3.15.

Pasek narzędziowy do pracy z bryłami




Kolejne grupy ikon oznaczają:

- ♦ *Znajdź cechy* — czyli automatycznie wyszukiwanie cech.
- ♦ *Kieszeń ślepa*, *Kieszeń przelotowa*, *Trzpień*, *Profil*, *Otwór*, *Powierzchnie* — czyli półautomatyczne określanie cech.
- ♦ *Geometria* — (z: krawędzi, pętli, punktów) elementy nie są asocjatywne z detalem, ale mogą służyć np. do modelowania powierzchni, *ZERO na detalu*.
- ♦ *Przekształcenie (Obróć, Skaluj, Przesuń)*.
- ♦ *Odśwież bryłę, Edycja*.

4. Wyszukaj cechy (ang. *feature*).

Jako *cecha* w EdgeCAM-ie rozumiana jest właściwość detalu przejęta z *detalu bryłowego* (np. *Kieszeń*, *Trzpień*, *Otwór*, *Profil*), na podstawie której generuje się ścieżkę narzędzia. Cechy w programie można wyszukiwać automatycznie lub półautomatycznie. Są one umieszczane bezpośrednio na modelu i z nim powiązane, dlatego ważne jest, aby wcześniej zdefiniować *ZERO* na detalu (czwarta ikona od prawej). W tym przypadku przyjmijmy, że jest ono we właściwym miejscu. Pierwsza ikona na pasku służy do automatycznego wyszukiwania cech. Po jej naciśnięciu na ekranie ukaże się okno dialogowe widoczne na rysunku 3.16.

Rysunek 3.16.
Okno wyszukiwania
cech i ikona
cieniowania

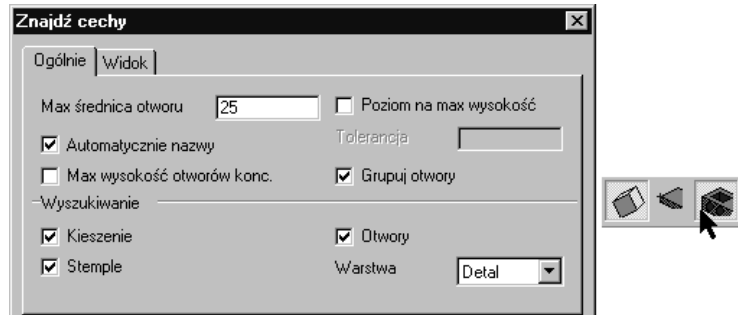

Na karcie *Ogólnie* zdefiniuj elementy, jakie będą wyszukiwane oraz sposób ich określenia, a na karcie *Widok* przypisz określone *Kolory* i *Warstwy* do poszczególnych cech i naciśnij przycisk *OK*. Po wyszukaniu cech przejdź na kartę *Cechy* w *Przeglądarce* i zobacz, jakiego typu cechy zostały znalezione.

5. **Półfabrykat** — tym razem skorzystamy z możliwości wczytania półfabrykatu z zewnętrznego programu CAD. Wejdź do menu *Plik>Wstaw>Bryłę* i wybierz plik *Parasolid Korpus-półfabrykat.x_b*. W okienku dialogowym określ dowolny *Kolor* wczytywanego elementu, ale umieść go od razu na założonej wcześniej *Warstwie Półfabrykat*. Aby ten element był widoczny w module *Symulacji* jako element, z którego są zbierane warstwy materiału, wejdź do menu *Geometria>Półfabrykat* i ustaw opcje widoczne w oknie na rysunku 3.17 i naciśnij *OK*. Następnie wskaż element wczytany przed chwilą. Jego kolor zmieni się na *Przezroczysty*. Możesz go pocieniować ikoną *Półfabrykat* na pasku *Widok*.

Rysunek 3.17.
Okno z parametrami
definiowania
półfabrykatu i wczytany
półfabrykat



6. **Uchwyty** — wczytaj je poleceniem menu *Plik>Wstaw>Bryłę*. Wybierz plik *Parasolid Uchwyt.x_t*. W okienku dialogowym określ dowolny *Kolor* wczytywanego elementu, ale umieść go od razu na założonej wcześniej *Warstwie Uchwyty*. Aby ten element był widoczny w module *Symulacji* jako uchwyt, wejdź do menu *Geometria > Półfabrykat* i ustaw opcje widoczne w oknie na rysunku 3.18 i naciśnij *OK*. Następnie wskaż element wczytany przed chwilą.

Rysunek 3.18.
Okno z parametrami
definiowania uchwytów
i wczytane uchwyty



Pliki bryłowe — aktualizacja detalu

W tym ćwiczeniu poznasz zasady aktualizacji plików bryłowych z programów np. Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTOP, Parasolid (z np. MicroStation, UNIGRAPHICS).

Detal, zdefiniowane na nim cechy, bryłowe uchwyt i półfabrykaty są połączone „linkiem” z odpowiednimi plikami, z których zostały wczytane.



Uwaga

Plik z programu CAD¹, z którym współpracuje EdgeCAM po wczytaniu nie musi być obecny na dysku.

Jeśli konstruktor wprowadzi zmiany do detalu w programie CAD, wówczas należy taki plik skopiować na dysk. Jeśli plik zostanie zapisany w tym samym folderze, z którego był przejęty do EdgeCAM-a, to przy otwarciu pliku, który był już wcześniej w EdgeCAM-ie obrabiany czy przygotowany do obróbki, program powiadomi nas, że na dysku znajduje się nowsza wersja pliku. W przypadku plików Pro/ENGINEER i Pro/DESKTOP nowsze wersje plików są zapisywane z kolejno rosnącymi końcówkami rozszerzeń — ...prt.1, ...prt.2, ..., ...prt.7, które również są rozpoznawane przez EdgeCAM.

Jeżeli detal nie został skopiowany do tego samego folderu lub wersja ze zmianami została zapisana pod inną nazwą, wtedy trzeba pokazać folder, w którym się znajduje.

1. Otwórz plik *Aktualizacja cech.ppf*. W pliku są już zdefiniowane cechy.
2. Naciśnij ikonę *Odśwież bryłę* lub wybierz polecenie *Odśwież bryłę* z menu *Bryły*.



Uwaga

Jeśli w pliku EdgeCAM znajduje się kilka brył, powinieneś wskazać tę, do której będą się odnosić zmiany.

3. Wskaż plik *Korpus zmiany.des* jako plik zawierający zmiany.
4. Po aktualizacji cech program wyświetli komunikat widoczny na rysunku 3.19.

Rysunek 3.19.

Ikona do aktualizacji i komunikat o zmianach



5. Po aktualizacji zajrzyj na kartę *Cechy* przeglądarki.



Uwaga

W przypadku, gdy w pliku jest już zdefiniowana obróbka, w ślad za zmianami geometrii zostaną zaktualizowane również ścieżki obróbki.

¹ Patrz rozdział 13. — Asocjatywna współpraca z programami CAD.


Półautomatyczne wyszukiwanie cech

W tym ćwiczeniu poznasz zasady półautomatycznego określania cech przygotowania do obróbki plików bryłowych z programów Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTOP, Parasolid (z np. MicroStation, UNIGRAPHICS).

1. Otwórz plik Pro/DESKTOP *Korpus.des* lub Parasolid *Korpu-cechy.x_t* i przećwicz poszczególne opcje.

Rysunek 3.20.

Poszczególne opcje półautomatycznego wyszukiwania cech

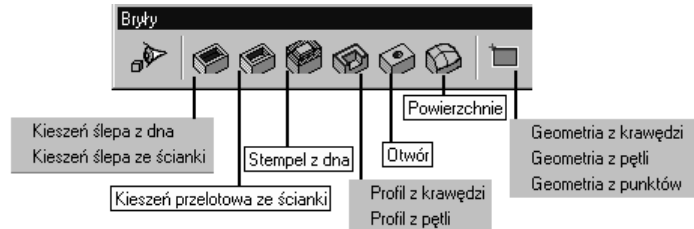

Kolejne ikony umożliwiają wyszukiwanie cech przez wskazanie:


- ♦ *Kieszeń ślepa* — dna lub jednej z pionowych ścianek kieszeni.
- ♦ *Kieszeń przelotowa* — pionowej ścianki bocznej.
- ♦ *Stempel* — dna.
- ♦ *Profil* — pojedynczej krawędzi lub pętli krawędzi.
- ♦ *Otwór* — cylindrycznej ścianki bocznej.

2. Sprawdź także działanie dwóch specyficznych poleceń:

- ♦ *Powierzchnie* — polecenie umożliwia zamianę elementów bryły na grupy powierzchni. Ułatwia to tylko ich wybór module obróbki, ma więc ono charakter pomocniczy. W cyklach obróbki powierzchniowej można wskazywać do obróbki bezpośrednio bryłę.
- ♦ *Geometria* — polecenie umożliwia pobranie z bryły elementów typu krawędzie i punkty. Elementy te nie są asocjatywnie połączone z detalem. Przy włączonym trybie 2D automatycznie tworzone są z elementów 3D elementy płaskie na określonej wysokości w *Poziomie Z*.

Rysunek 3.21.

 Poszczególne opcje pracy z geometrią




Pliki bryłowe — elementy form

W tym ćwiczeniu poznasz zasady przygotowania do obróbki plików bryłowych będącymi elementami form.

1. Wczytaj konfigurację pulpitu *Frez — Bryły*.
2. Otwórz plik Parasolid *Forma.x_t*, menu *Plik>Otwórz*.
3. Plik został wczytany na warstwę *Geometria*. Zmień nazwę warstwy na *Detal* oraz załóż nowe warstwy o nazwach *Półfabrykat*, *Zakresy*, *Prowadnice*.
4. Półfabrykat. Przyjmij, że jest to kostka — wówczas wystarczy nacisnąć ikonę nr 1 widoczną na rysunku 3.22. Zwróć uwagę, czy jest aktywna *Warstwa Półfabrykaty*.

Rysunek 3.22.

Forma oraz kolejność przygotowania detalu

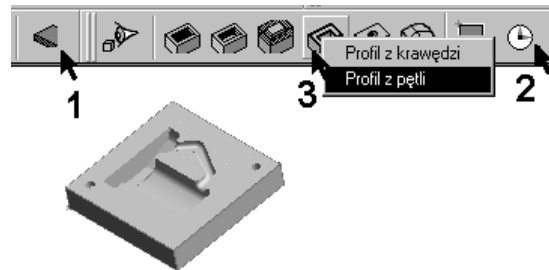


Półfabrykat, podobnie jak elementy uchwytów, również jest dopisywany w przeglądarce na karcie *Cechy*, a jego kolor czy warstwę możesz edytować z poziomu przeglądarki lub poprzez dwukrotne kliknięcie elementu na ekranie.

Kolor samego detalu do obróbki możesz zmienić za pomocą ostatniej ikony na pasku bryły *Edytuj elementy* lub z poziomu menu *Edycja/Atrybuty/Edytuj...* Kliknij ikonę i zaznacz element oknem i naciśnij *Enter* lub najedź na bryłę i gdy pokaże się znak tabulacji, naciśnij klawisze *Shift+Tab*, które powodują przejście do ostatniego elementu na liście wyboru, którym zwykle jest bryła.

5. Utwórz nowe *ZERO* na detalu. Kliknij ikonę nr 2 (lub użyj menu *Bryły>Zero na bryle*). W przypadku brył jako *Płaszczyznę XY* (w osi *Z* jest oś obrotu frezu) można wskazać lico detalu. Po zaakceptowaniu parametrów kliknij na górne lico detalu, a następnie wskaż lewe dolne naroże elementu.

Rysunek 3.23.

Okno definicja ZERA na bryle. Widoczne ZERO w rogu detalu oraz zakresy obróbki zdefiniowane poleceniem *Profil z pętli*

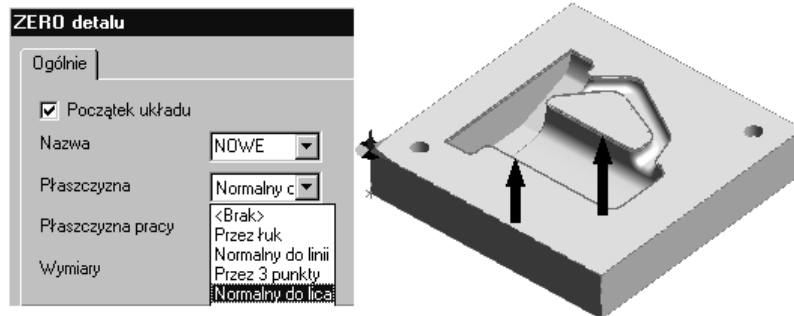

6. Utwórz zakresy obróbki. Kliknij ikonę nr 3 (lub użyj menu *Bryły>Profil*). Zwróć uwagę, czy aktywna jest *Warstwa Zakresy*. Naprowadź kursor na zewnętrzny obrys gniazda i jeżeli nie został zaznaczony właściwy obrys, przełącz się klawiszem tabulacji na odpowiedni. Podobnie określ wewnętrzny zakres.




Uwaga

Zdefiniowane zakresy obróbki (*Profile*) generowane są jak elementy płaskie również z obrysów przestrzennych. Podobnie jak inne cechy detalu są asocjatywne z detalem i dopisywane na karcie *Cechy* w przeglądarce. Ich kolor czy warstwę możesz edytować z poziomu przeglądarki lub poprzez dwukrotne kliknięcie elementu na ekranie.

7. Prowadnice dla cykli kształtowych.
8. W niektórych cyklach jako elementami kształtującymi ścieżkę (np. cykl *Koncentryczny 3D*, *Rzutowania po krzywych*) są prowadnice, które powinny być wcześniej zdefiniować w module CAD. Utwórz dwie prowadnice odcisku chwytu elementu. Ukryj warstwę *Zakresy* i uaktywnij warstwę *Prowadnice*. Naciśnij ikonę 3 (rysunek 3.22) i wybierz opcję *Profil z krawędzi*. Następnie kliknij po kolei wszystkie elementy jednej prowadnicy i naciśnij *Enter*. Tak samo zdefiniuj drugą prowadnicę. Najlepiej wykonać to w widoku *Góra* i na detalu bez cieniowania. Po zdefiniowaniu prowadnic możesz je przenieść wyżej przez wpisanie w okienku dialogowym wartości w polu *Poziom* np. 20. Możesz edytować prowadnice z poziomu karty *Cechy* przeglądarki lub poprzez dwukrotne kliknięcie elementu na ekranie.

Rysunek 3.24.
Definicja prowadnic
na pliku brytowym

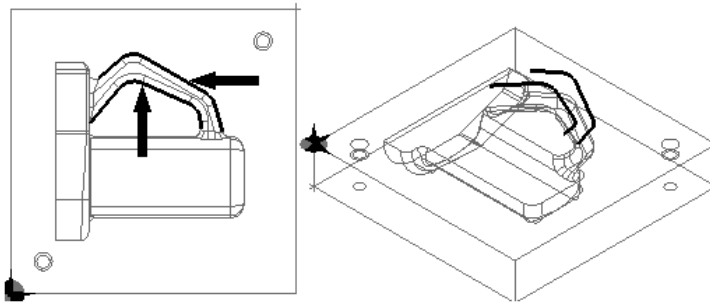

Pliki powierzchniowe

W tym ćwiczeniu poznasz zasady przygotowania do obróbki powierzchniowych wczytywanych przez formaty np. CATIA EXP MODEL, IGES, VDA.

1. Wczytaj konfigurację pulpitu *Frez — powierzchnie*.

Rysunek 3.25.
Pasek narzędziowy
do przygotowania pliku
powierzchniowego




2. Otwórz plik *Forma iges.ppf*. Jest to plik wczytany do EdgeCAM-a poprzez format IGES. Plik ma już zdefiniowane odpowiednie warstwy.

Pliki powierzchniowe poza powierzchniami przenoszą również elementy typu krawędzie. Elementy 2D można wykorzystać jako zakresy czy prowadnice. W pozostałych przypadkach możesz skorzystać z funkcji automatycznego generowania elementów geometrii 2D z powierzchni swobodnych. Dla czytelności rysunku przenieś powierzchnie na warstwę *Powierzchnie*, a elementy na warstwę *Krawędzie*. Jak to zrobić?

- Przeniesienie elementów na odpowiednie warstwy. Kliknij ikonę nr 1 (rysunek 3.26) *Edytuj elementy*, następnie ikonę nr 2 *Typ elementów*. Umożliwia ona na wybór rodzaju elementów, które będą widoczne w danym poleceniu — w tym przypadku edycji. W okienku dialogowym naciśnij klawisz *Brak*, a następnie zaznacz *Powierzchnie* (rysunek 3.26) i naciśnij *OK*. Po wyjściu z okna zaznacz cały element okienkiem lub użyj klawiszy *Ctrl+A* i *Enter*. Ukaże się okno dialogowe powierzchni na którym w polu *Warstwa* wybierz *Powierzchnie* i naciśnij *OK*. Następnie ukryj warstwę *Powierzchnie*, co spowoduje iż na ekranie pozostaną same elementy krawędziowe.

Rysunek 3.26.


Edycja elementów
i definicja półfabrykatu
i ZERA

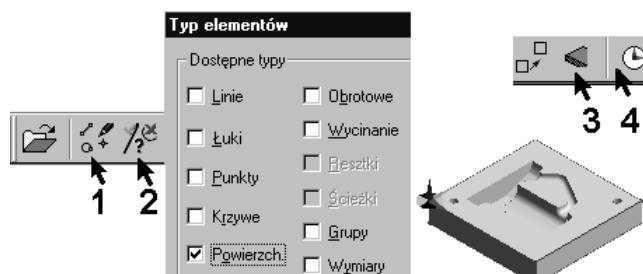

- Podobnie przenieś widoczne krawędzie na warstwę *Krawędzie* — z tym, że już nie musisz używać ikony nr 2. Następnie ukryj warstwę *Krawędzie*. Pokaż warstwę *Powierzchnie*, tak aby na ekranie widoczne były tylko elementy powierzchniowe.
- Półfabrykat. Przyjmij, że jest to kostka i wówczas wystarczy nacisnąć ikonę nr 3 widoczną na rysunku 3.26. Zwróć uwagę, czy jest aktywna *Warstwa Półfabrykaty*.
- Utwórz nowe *ZERO* na detalu. Kliknij ikonę nr 4 (lub menu *Geometria/Utwórz ZERO*). Na oknie zaznacz parametr *Początek układu*, a jako *Nazwę* wpisz np. *DETAL* i *OK*. Wskaż np. naroże detalu.
- Utwórz zakresy obróbki. Do generowania zakresów obróbki służy ikona nr 2 widoczna na rysunku 3.27 lub polecenie *Granice powierzchni* (menu *Powierzchnie > Generuj*). Na ekranie pokaże się okno dialogowe, w którym zaznaczamy parametry widoczne na rysunku 3.27.

Rysunek 3.27.

Edycja elementów
i definicja półfabrykatu
i ZERA

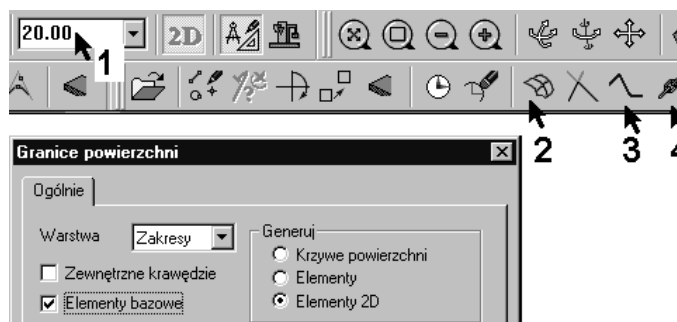

Na jakiej wysokości zostaną wygenerowane zakresy, zależy od tego, jaka wartość jest wpisana w okienku *Poziomu w Z* np. 20 (rysunek 3.27). Zwróć uwagę, czy aktywna jest *Warstwa Zakresy*. Najedź kursorem na górną powierzchnię elementu i gdy się podświetli, kliknij ją. Podobnie określ wewnętrzny zakres.

**Uwaga**

Zauważ, że zakresy obróbki generowane są jak elementy płaskie również z powierzchni 3D. Program stara się zamieniać generowaną geometrię na elementy podstawowe typu: linie i łuki.

8. Tworzenie prowadnic dla cykli kształtowych. Utwórz dwie prowadnice odcisku chwytu elementu. Ukryj warstwę *Zakresy* i uaktywnij warstwę *Prowadnice*. Podobnie jak w poprzednim przypadku, wygeneruj dwa zakresy obróbki na *Poziomie Z* np. 30. Następnie ukryj warstwę z powierzchniami. Usuń elementy (np. klawiszem *Delete*) tak, aby pozostały tylko te elementy, które mają wchodzić w skład prowadnicy (rysunek 3.24). Prowadnica musi być jednym elementem. Do zamiany większej liczby elementów w jeden służy ikona nr 3 *Ciągłość* (menu *Geometria*). Kliknij tę ikonę i na okienku dialogowym zaznacz parametr *Usuń*. Spowoduje on wykasowanie elementów, z których powstanie jeden element, czyli ciągłość. Następnie kliknij dwukrotnie na jednym z końców prowadnicy, program wyszuka wszystkie elementy leżące w jednym ciągu i naciśnij *OK*. Ponownie naciśnij ikonę *Ciągłość* i zdefiniuj drugą prowadnicę.

Inną metodą jest określanie elementów prowadnicy z szeregu elementów poleceniem *Łańcuch od/do* (ikona 4). Po wybraniu polecenia *Ciągłość* kliknij na jednym końcu ciągu elementów, a następnie na drugim końcu ciągu elementów, które chcesz zamienić w jeden. Program sam zaznacza elementy w środku.

**Uwaga**

Jeżeli się pomylił w wyborze i utworzysz błędny element, wówczas zawsze możesz cofnąć operację używając kombinacji *Ctrl+Z* lub rozbić *Ciągłość* na elementy podstawowe poleceniem *Rozbij* (menu *Edycja*).

9. Po przygotowaniu pliku do obróbki powierzchnie do obróbki możesz zgrupować poleceniem *Grupowanie* z menu *Powierzchnie* (rozgrupować poleceniem *Rozbij* z menu *Edycja*), co ułatwia później ich wybór do obróbki.

Przejsięcie do modułu Obróbki

W tym ćwiczeniu poznasz zasady definiowania *Sekwencji obróbki*. Sekwencja to ogół instrukcji (wywołania narzędzia, cykle obróbki, wymiana narzędzi itd.), które wchodzi w skład procesu obróbki generującego kod NC.


1. Otwórz plik *Przejsięcie do CAM.ppf*.
2. Przejdź do modułu *Obróbki* (menu *Opcje*) lub użyj ikony z rysunku 3.28. Na ekranie pokaże się okno definicji *Sekwencji*.

W oknie definiujemy następujące opcje:

- ♦ *Opis* — określa nazwę dla nowej sekwencji obróbki. Każda *Sekwencja* obróbki musi posiadać nazwę, a jeżeli nie nic wpiszesz, zostanie przyjęta nazwa *Sekwencja 1...*
- ♦ *Plan obróbki* — wpisanie (lub wybranie) istniejącego *Planu obróbki*. Plan obróbki zawiera m.in. zestaw narzędzi, z których można już korzystać.

Rysunek 3.28.

Ikona przejścia do modułu Obróbki i okno definicji Sekwencji obróbki

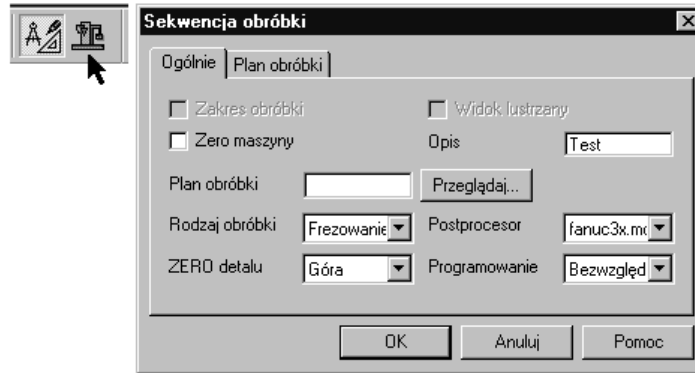

Wskazówka


AVI — Przykład wykorzystania planu obróbki możesz zobaczyć w pliku *Plan obróbki*.

- ♦ *Rodzaj obróbki* — wybiera określony rodzaj obróbki. Jednocześnie są dobierane odpowiednie postprocesory w polu wyboru *Postprocesora*, odpowiadające danemu typowi obróbki.
- ♦ *Postprocesor* — wybiera odpowiedni postprocesor z dostępnych na liście rozwijanej. Wybór postprocesora determinuje formę zapisu wynikowego kodu NC, generowanego na obrabiarkę z danym sterowaniem. Wybór postprocesora określa, jakie polecenia i opcje mamy do dyspozycji w wybranym typie obróbki.
fanuc3x.mcp — to postprocesor do obrabiarki 3-osiowej ze sterowaniem *Fanuc*, z którego będziemy korzystać. Pozostałe postprocesory *fanucab* obsługują obrabiarki 4- i 5-osiowe. Znak „-in” przy nazwie oznacza postprocesor z jednostkami calowymi.
- ♦ *ZERO detalu* — wybiera ZERO, od którego będzie zainicjowana obróbka, domyślnie jest ustawione ostatnio używane w module CAD.
- ♦ *Zero maszyny* — określa rzeczywisty punkt zera maszyny. Standardowo jest nim *ZERO detalu*. Jeśli jednak definiowaliśmy nowe *ZERO* inne od standardowego (*Góra*, *Przód...*), wtedy zaznacz tę opcję i wskaż je po wyjściu z definicji sekwencji.
- ♦ *Programowanie* — określa typ współrzędnych w stosunku do początku układu współrzędnych (*Absolutne* lub *Przyrostowe*).

3. Wypełnij pola dla parametrów widocznych na rysunku 3.28 i naciśnij *OK*. Menu i ikony modelowania zmieniają się w ikony i menu do obróbki. Nie ma jeszcze ikon ani menu cykli obróbki, ponieważ pojawiają się one po wybraniu narzędzia.
4. Po przejściu do modułu *Obróbka* kliknij prawym klawiszem ikonę *Sekwencji* w przeglądarce na karcie *Obróbka*. Rozwinie się menu. Poszczególne opcje oznaczają:
 - ♦ *Nowa* — definicja kolejnej *Sekwencji*.
 - ♦ *Wybierz* — wybór *Sekwencji*, w której będziesz teraz definiował obróbkę.
 - ♦ *Edytuj* — edycja parametrów *Sekwencji*.

Rysunek 3.29.

Ikona przejścia
do modułu Obróbki
i okno definicji
Sekwencji obróbki

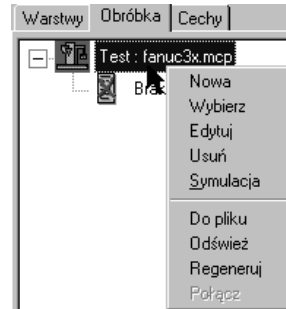

- ♦ *Usuń* — wykasowanie *Sekwencji*.
- ♦ *Symulacja* — symulacja ruchu narzędzia na ekranie.


Pozostałe polecenia:

- ♦ *Do pliku* — przeniesienie zawartości sekwencji do pliku tekstowego.
- ♦ *Odśwież* — odświeżenie widoku ścieżek.
- ♦ *Regeneruj* — ponownie przeliczenie ścieżek w *Sekwencji*.
- ♦ *Połącz* — możliwość połączenia kilku *Sekwencji* w jedną.

5. Kliknij polecenie *Edytuj*.

Rysunek 3.30.

Okno dialogowe
Parametrów maszyny

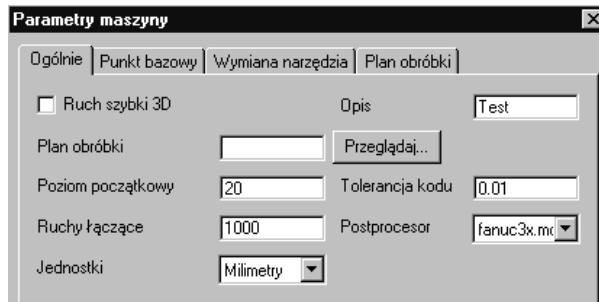

Na ekranie zobaczysz parametry maszyny, które zostały przejęte z *Postprocesora*, a część z nich wypełniłeś przy definicji *Sekwencji* — możesz je teraz edytować. Jeśli wybrałeś nieodpowiedni postprocesor, możesz go teraz zmienić, a jeśli już miałbyś zdefiniowane ścieżki, wtedy zostaną one przeliczone do nowych ustawień.


Poszczególne nowe parametry oznaczają:

- ♦ *Ruch szybki 3D* — zaznaczenie tej opcji, powoduje ruch szybki narzędzia jednocześnie w trzech osiach.
- ♦ *Poziom początkowy*² — wprowadza wartość wysokości dla *Poziomu początkowego*, do którego przyjeżdża narzędzie ruchem szybkim od punktu wymiany. Zwrócić uwagę na to, czy na danej wysokości *Poziomu początkowego* nie ma uchwytów czy półfabrykatu.

² Standardowo przyporządkowane są parametry z pliku *Postprocesora*.

- ♦ *Tolerancja kodu* — definiuje najmniejszy odcinek, jaki postprocesor analizuje i urzeczywistnia w wynikowym kodzie NC.
 - ♦ *Jednostki*³ — definiuje jednostki dla wynikowego kodu CNC. Jeżeli część miała inne jednostki, zostaną one automatycznie przeliczone.
 - ♦ *Punkt bazowy*⁴ — definiuje nowe współrzędne globalne punktu bazowego (spoczynkowego) narzędzia.
 - ♦ *Wymiany narzędzia*⁵ — definiuje nowe współrzędne globalne punktu wymiany narzędzia.
6. Wywołaj polecenie *Uchwyty* (menu *M-Funkcje*). Służy ono do zdefiniowania, w którym momencie w module *Symulacji* mają być pokazane określone uchwyty. W ten sposób można definiować różne położenie uchwytów w trakcie obróbki.
 7. Jako elementy do dodania kliknij zielony stół i naciśnij *Enter*.
 8. Nie ma elementów do usunięcia, zatem raz jeszcze naciśnij *Enter*.
Na karcie *Obróbka* (rysunek 3.31) pojawi się ikona *Uchwyty*.

Rysunek 3.31.
Wywołanie poszczególnych poleceń

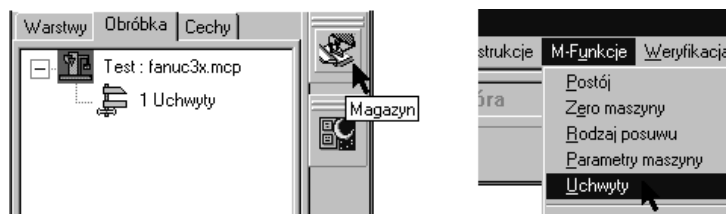

9. Kliknij na ikonę *Magazyn* (rysunek 3.31), po ukazaniu się okna z narzędziami kliknij dwukrotnie na dowolne z listy. Spowoduje to jego wybranie i na ekranie pojawią się ikony cykli obróbki.



Uwaga

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, do modułu *Modelowania* możesz powrócić ikoną z rysunku 3.28 (z lewej strony obok ikony *Obróbka*) lub poprzez wybór menu *Opcje > Modelowanie*.

Obróbka bez stołu obrotowego

Podczas procesu obróbki czasami zachodzi potrzeba zmiany mocowania detalu, np. detal był obrabiany z góry, a teraz będą obrabiane elementy umiejscowione z boku. Maszyna jednak nie posiada stołu obrotowego i co wtedy zrobić? Wystarczy zdefiniować nowe *ZERO*, którego płaszczyzna XY leży na ścianie bocznej detalu (czyli oś Z jest do niej prostopadła), i utworzyć nową *Sekwencję obróbki*, której *ZEREM* jest to nowo zdefiniowane. W praktyce następuje ręczna zmiana mocowania detalu, bazowanie narzędzia i wykonanie programu z drugiej *Sekwencji*.

³ Standardowo przyporządkowane są parametry z pliku *Postprocesora*.

⁴ jw.

⁵ jw.

Generowanie kodu NC

Po zdefiniowaniu całości obróbki instrukcje na karcie *Obróbka* (ścieżki widoczne na ekranie) przekształca się za pomocą odpowiedniego postprocesora na kod NC zrozumiały dla określonego typu sterowania obrabiarki numerycznej. Do generowania kodu służy polecenie *Generuj kod NC*⁶ (menu *Plik*) lub ikoną widoczną na rysunku 3.32. Kod generowany jest z aktualnej *Sekwencji obróbki*.

Rysunek 3.32.

Ikona generowania kodu i okno dialogowe



Poszczególne opcje:

- ♦ *Nazwa pliku NC* — umożliwia nadanie określonej nazwy i rozszerzenia (domyślnie *.nc) generowanemu plikowi.
- ♦ *Plan obróbki* — zaznaczenie tego parametru powoduje przyłączenie pliku do *Planu obróbki*.
- ♦ *Nazwa pliku PDI* — można wprowadzić dane z pliku PDI, które będą wywołane przed procesem generowania.
- ♦ *Nazwy operacji* — przenosi do pliku nazwy operacji w formie komentarzy.
- ♦ *Otwórz Edytor kodu* — po wygenerowaniu pliku otwiera go w *Edytorze kodu* EdgeCAM.

Po naciśnięciu przycisku *OK* na ekranie pojawi się okno podglądu *Generatora kodu*, w którym będzie widać proces generowania kodu NC.

Edytor kodu

Wygenerowany plik można obejrzeć w dowolnym edytorze tekstowym lub specjalnie przeznaczonym do tego celu edytorze EdgeCAM dostępnym z grupy programów. *Edytor kodu NC* umożliwia pisanie, przeglądanie i edycję kodów na obrabiarki numeryczne.


⁶ Opcja niedostępna w wersji EdgeCAM Trial.

Cechy programu:

- ♦ Szybkie i przyjazne środowisko pracy.
- ♦ Nielimitowana wielkość pliku NC.
- ♦ Obsługa funkcji arytmetycznych np. zamiana jednostek calowych na metryczne, przeskalowanie pliku.
- ♦ Automatyczna obsługa kolorowych oznaczeń słów adresowych, współrzędnych i komentarzy.
- ♦ Praca w wielu oknach.
- ♦ Możliwość porównywania plików z kodami NC.
- ♦ Wysyłanie pliku bezpośrednio na maszynę.

Rysunek 3.33.

Okno Edytora kodu

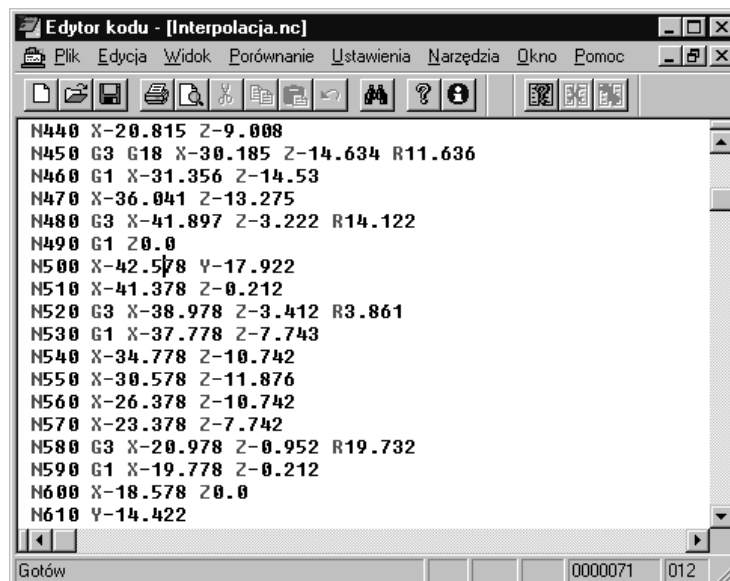

Rozszerzenia plików

Aby w *Edytorze* widoczne były dowolne rozszerzenia plików w formie kolorowych oznaczeń, należy je dopisać tuż po wejściu do edytora w menu *Opcje>Typy plików*.

Na tym kończymy rozdział dotyczący przygotowania plików do obróbki. W kolejnym zajmujemy się szczegółowym omówieniem *Magazynu narzędzi*.