

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

Podkręcanie procesorów


Autorzy: Scott Wainner, Robert Richmond

Tłumaczenie: Piotr Pilch

ISBN: 83-7361-143-6

Tytuł oryginału: [The Book of Overclocking:
Tweak Your PC to Unleash Its Power](#)

Format: B5, stron: 296

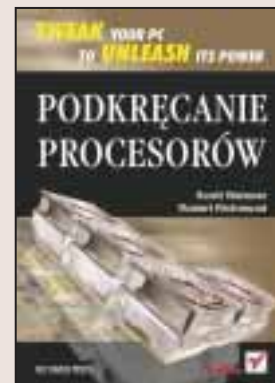

Szybszy komputer za te same pieniądze? Wbrew pozorom jest to możliwe. Niniejsza książka jest przewodnikiem po sztuce taktowania procesorów komputera PC, tak by działały z częstotliwością wyższą od ustalonej przez producenta. Przetaktowanie nie tylko pozwoli przedłużyć okres użyteczności starszego sprzętu o rok lub dwa, ale także osiągnąć większą wydajność komputera PC, co może sprawić wiele radości. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w przetaktowywaniu, czy jesteś początkujący, stwierdzisz, że książka ta jest nieodzowna.

Dowiesz się między innymi:

- Dlaczego przedstawicielom przemysłu komputerowego nie zależy na informowaniu o możliwości przetaktowywania
- O metodach chłodzenia procesorów i zwiększania możliwości przetaktowywania oraz stabilności systemu
- O specyfikacjach i szczegółowych zaleceniach dotyczących przetaktowywania związanych z wszystkimi modelami procesorów firm Intel i AMD (ponad 100 modeli), w tym również najnowszych układów: Athlon XP Thoroughbred i Pentium 4 Northwood.
- W jaki sposób przetaktować procesor przy użyciu ustawień BIOS-u i płyty głównej.
- O metodach rozwiązywania problemów i pomiarze wydajności komputerów PC.

Przetaktowywanie nie musi być trudne do zrealizowania, a gdy odpowiednio do niego podejdziesz, nie musisz się obawiać zniszczenia posiadanego sprzętu. Traktując niniejszą publikację jako przewodnik, możesz być pewnym, że wydobędziesz ze swojego komputera maksymalną wydajność.



Spis treści

O Autorach	11
Rozdział 1. Co przemysł komputerowy chce przed Tobą ukryć	13
Główni gracze na obecnym rynku komputerowym	14
Inne architektury	16
Poruszone zagadnienia	16
Rozdział 2. Opinia branży komputerowej na temat przetaktowywania — dane techniczne	19
Porównanie systemów montowanych fabrycznie ze „składakami”	20
Praktyczne przykłady systemów podatnych na przetaktowywanie	22
Rozdział 3. Teoria rozwoju układów scalonych	25
Określanie wydajności procesora	25
Własności fizyczne układów scalonych	25
Szybkość rozpraszania ciepła	27
Produkcja układów scalonych	27
Podłoże krzemowe	28
Standard SOI	29
Nowe technologie	29
Fotolitografia	30
Procesory wytwarzane w technologii SOI	31
Kontrola jakości i przetaktowywanie	31
Ekonomia oparta na różnych szybkościach	33
Zależność pomiędzy procesorem i chipsetem	35
Obwód PLL	35
Schemat taktowania oparty na częstotliwości	36
Rozdział 4. Na czym polega przetaktowywanie	39
Konfiguracja płyty głównej	39
Zalecane płyty główne	41
Przetaktowywanie za pośrednictwem mnożnika częstotliwości procesora	42
Przetaktowywanie za pośrednictwem magistrali FSB	43
Magistrala pamięci	44
Magistrala PCI	45
Magistrala AGP	46
Utrzymywanie stabilności poprzez zwiększanie napięcia zasilania	47

Rozdział 5. Odprowadzanie ciepła	49
Odprowadzanie ciepła przy użyciu radiatora.....	49
Wyglądanie powierzchni radiatora.....	51
Substancje przewodzące ciepło	52
Odprowadzanie ciepła z obudowy	54
Inne technologie odprowadzania ciepła.....	56
System chłodzenia Peltier	57
System chłodzenia oparty na fazie gazowej	57
Systemy chłodzenia oparte na cieczy	58
Chłodzenie oparte na zanurzeniu systemu w płynie	59
Rozdział 6. Przetaktowywanie procesorów firmy Intel	61
Podstawowe informacje na temat procesora Pentium II	61
Przetaktowywanie procesora Pentium II Klamath	63
Pentium II Klamath 233	65
Pentium II Klamath 266	66
Pentium II Klamath 300	67
Przetaktowywanie procesora Pentium II Deschutes.....	69
Pentium II Deschutes 266.....	70
Pentium II Deschutes 300.....	71
Pentium II Deschutes 333	73
Pentium II Deschutes 350.....	74
Pentium II Deschutes 400.....	75
Pentium II Deschutes 450.....	77
Podstawowe informacje na temat procesora Celeron	78
Przetaktowywanie procesora Celeron Covington.....	79
Celeron Covington 266.....	80
Celeron Covington 300.....	82
Przetaktowywanie procesora Celeron Mendocino	83
Celeron Mendocino 300	84
Celeron Mendocino 333	86
Celeron Mendocino 366	87
Celeron Mendocino 400	89
Celeron Mendocino 433	90
Celeron Mendocino 466	91
Celeron Mendocino 500	92
Celeron Mendocino 533	94
Podstawowe informacje na temat procesora Pentium III Katmai.....	95
Przetaktowywanie procesora Pentium III Katmai.....	95
Pentium III Katmai 450.....	97
Pentium III Katmai 500.....	98
Pentium III Katmai 550.....	99
Pentium III Katmai 600.....	100
Pentium III Katmai 533B	102
Pentium III Katmai 600B	103
Podstawowe informacje na temat procesora Pentium III Coppermine	104
Przetaktowywanie procesora Pentium III Coppermine.....	105
Pentium III Coppermine 500E	107
Pentium III Coppermine 550E	108
Pentium III Coppermine 600E	109
Pentium III Coppermine 650E	110
Pentium III Coppermine 700E	112
Pentium III Coppermine 750E	113
Pentium III Coppermine 800E	114

Pentium III Coppermine 850E	115
Pentium III Coppermine 533EB	116
Pentium III Coppermine 600EB	118
Pentium III Coppermine 667EB	119
Pentium III Coppermine 733EB	120
Pentium III Coppermine 800EB	121
Pentium III Coppermine 866EB	123
Pentium III Coppermine 933EB	124
Pentium III Coppermine 1000EB	125
Pentium III Coppermine 1130EB	126
Podstawowe informacje na temat procesora Celeron II	127
Przetaktowywanie procesora Celeron II	128
Celeron II 533	129
Celeron II 566	130
Celeron II 600	131
Celeron II 633	132
Celeron II 667	134
Celeron II 700	135
Celeron II 733	136
Celeron II 766	137
Celeron II 800E	138
Celeron II 850E	139
Celeron II 900E	140
Celeron II 1000E	141
Celeron II 1100E	142
Podstawowe informacje na temat procesora Pentium III/Celeron Tualatin	143
Przetaktowywanie procesora Pentium III Tualatin	144
Demontaż procesorów opartych na gnieździe Slot 1	145
Prześciówki z gniazda typu Socket do gniazda typu Slot	146
Modyfikacja interfejsu gniazda Slot 1	147
Podstawowe informacje na temat procesora Pentium 4 Willamette	149
Przetaktowywanie procesora Pentium 4 Willamette	150
Pentium 4 Willamette 1300	151
Pentium 4 Willamette 1400	152
Pentium 4 Willamette 1500	153
Pentium 4 Willamette 1600	155
Pentium 4 Willamette 1700	156
Pentium 4 Willamette 1800	157
Pentium 4 Willamette 1900	158
Pentium 4 Willamette 2000	159
Podstawowe informacje na temat procesora Pentium 4 Northwood	160
Przetaktowywanie procesora Pentium 4 Northwood	161
Pentium 4 Northwood 1600A	162
Pentium 4 Northwood 1800A	163
Pentium 4 Northwood 2000A	164
Pentium 4 Northwood 2200A	165
Pentium 4 Northwood 2400A	166
Pentium 4 Northwood „B”	167
Procesory Pentium z serii Xeon	167
Rozdział 7. Przetaktowywanie procesorów firmy AMD	169
Podstawowe informacje na temat procesorów AMD	169
Architektura procesora AMD Athlon	172
Athlon K7	173

Przetaktowywanie procesora Athlon K7.....	174
Athlon K7 500.....	175
Athlon K7 550.....	177
Athlon K7 600.....	178
Athlon K7 650.....	179
Athlon K7 700.....	180
Podstawowe informacje na temat procesora Athlon K75.....	181
Athlon K75 550.....	183
Athlon K75 600.....	184
Athlon K75 650.....	185
Athlon K75 700.....	186
Athlon K75 750.....	187
Athlon K75 800.....	188
Athlon K75 850.....	190
Athlon K75 900.....	191
Athlon K75 950.....	192
Athlon K75 1000.....	193
Athlon Thunderbird.....	194
Usuwanie blokady mnożnika w procesorze Athlon Thunderbird.....	195
Przetaktowywanie procesora Athlon Thunderbird.....	196
Athlon Thunderbird 650.....	198
Athlon Thunderbird 700.....	199
Athlon Thunderbird 750.....	200
Athlon Thunderbird 800.....	202
Athlon Thunderbird 850.....	203
Athlon Thunderbird 900.....	204
Athlon Thunderbird 950.....	205
Athlon Thunderbird 1000.....	207
Athlon Thunderbird 1100.....	208
Athlon Thunderbird 1200.....	209
Athlon Thunderbird 1300.....	210
Athlon Thunderbird 1400.....	211
Przetaktowywanie procesora Athlon Thunderbird B.....	213
Athlon Thunderbird 1000B.....	214
Athlon Thunderbird 1130B.....	215
Athlon Thunderbird 1200B.....	216
Athlon Thunderbird 1333B.....	217
Athlon Thunderbird 1400B.....	218
Podstawowe informacje na temat procesora Athlon Duron Spitfire.....	219
Przetaktowywanie procesora Duron Spitfire.....	220
Athlon Palomino/MP/XP.....	221
Usuwanie blokady mnożnika w procesorze Athlon Palomino.....	222
Przetaktowywanie procesora Athlon Palomino/MP/XP.....	224
Athlon Palomino 1000.....	225
Athlon Palomino 1200.....	226
Athlon Palomino 1333 (XP/MP 1500+).....	227
Athlon Palomino 1400 (XP/MP 1600+).....	228
Athlon Palomino 1466 (XP 1700+).....	229
Athlon Palomino 1533 (XP 1800+).....	231
Athlon Palomino 1600 (XP/MP 1900+).....	232
Athlon Palomino 1667 (XP/MP 2000+).....	233
Athlon Palomino 1733 (XP/MP 2100+).....	234
Podstawowe informacje na temat procesora Duron Morgan.....	235
Athlon Thoroughbred.....	237

Athlon Thoroughbred 1467 Rev. A (XP 1700+)	238
Athlon Thoroughbred 1533 Rev. A (XP 1800+)	240
Athlon Thoroughbred 1600 Rev. A (XP 1900+)	241
Athlon Thoroughbred 1667 Rev. A (XP 2000+)	242
Athlon Thoroughbred 1733 Rev. A (XP 2100+)	243
Athlon Thoroughbred 1800 Rev. A (XP 2200+)	244
Athlon Thoroughbred 2000 Rev. B (XP 2400+)	246
Athlon Thoroughbred 2133 Rev. B (XP 2600+)	247
Rozdział 8. Przetaktowywanie procesorów firmy VIA/Cyrix	249
Jeden układ, wiele nazw	249
Przetaktowywanie procesora VIA C3	251
Rozdział 9. Wykonywanie testów porównawczych.....	253
Metodologia przeprowadzania testów	253
SiSoft Sandra	254
MadOnion 3DMark.....	255
Ziff Davis WinBench 99.....	257
Gry 3D — testowanie w czasie rzeczywistym.....	257
Aplikacje — testowanie w czasie rzeczywistym.....	259
Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów	261
Podstawowe informacje na temat rozwiązywania problemów.....	261
Odpowiednie odprowadzanie ciepła i monitorowanie temperatury.....	262
Napięcie zasilania procesora	263
Przetaktowywanie magistrali — napędy dysków	263
Przetaktowywanie magistrali — akceleratory graficzne	264
Przetaktowywanie magistrali — pamięć.....	265
Przywracanie domyślnych ustawień BIOS-u	267
Uszkodzenie sprzętu i gwarancja	268
Rozdział 11. Wnioski końcowe.....	269
Analiza możliwości przetaktowywania w przyszłości.....	269
Czy posiadana płyta główna uniemożliwi przeprowadzenie operacji przetaktowania? ..	270
Co prawda teraz już wiesz jak, ale czy powinieneś to robić?	270
Jak wykorzystać dodatkowy przyrost wydajności	271
Umiejętność kupowania.....	271
Kwestia odpowiedzialności.....	272
Bądź świadom tego, że to uzależnia.....	273
Dodatek A Najczęściej zadawane pytania (FAQ)	275
Dodatek B Słownik	279
Dodatek C Zasoby sieciowe.....	283
Oprogramowanie służące do przetaktowywania	283
Oprogramowanie testujące.....	283
Oprogramowanie diagnostyczne.....	284
Przydatne zasoby sieciowe.....	284
Sprzedawcy specjalizujący się w systemach chłodzenia i przetaktowywaniu	285
Skorowidz	287

Rozdział 4.



Na czym polega przetaktowywanie

Konfiguracja płyty głównej

Operacja przetaktowania jest związana z modyfikacją mnożnika częstotliwości procesora oraz magistrali FSB płyty głównej. Wartości obu wielkości są zwiększane o stałą wartość do momentu, aż zostanie uzyskana maksymalna częstotliwość, przy której system pracuje jeszcze stabilnie. Chociaż idea przyświecająca tej operacji jest prosta, to jednak brak stałości własności fizycznych i elektrycznych systemów opartych na architekturze x86 przyczynia się do komplikacji procesu. Zdolność uzyskania maksymalnej możliwej wydajności określonego systemu może zostać ograniczona przez takie parametry jak mnożnik częstotliwości procesora, dzielniki zegara magistrali, napięcie zasilania, ilość generowanego ciepła, metody odprowadzania ciepła oraz wiele innych.

W większości systemów, wartość mnożnika częstotliwości procesora, częstotliwości magistrali płyty głównej oraz napięcia zasilania mogą być modyfikowane przy użyciu zworek, przełączników DIP lub ustawień zawartych w BIOS-ie. To, czy operacja będzie prosta do przeprowadzenia i skuteczna zależy od producenta i modelu płyty głównej. Większość płyt głównych pozwala na skonfigurowanie przynajmniej części dostępnych ustawień, jednak wielu producentów OEM (*original equipment manufacturer*) umożliwia również skorzystanie z funkcji autodetekcji ustawień blokującej możliwość ich ręcznej modyfikacji (rysunek 4.1).


Zworki i przełączniki DIP należą do dominujących metod modyfikacji wartości ustawień płyty głównej stosowanych w wielu platformach. *Zworki* to niewielkie urządzenia przewodzące prąd, które posiadają szereg końcówek służących do zestawienia połączenia (dokładniej rzecz biorąc, połączenie jest uzyskiwane poprzez przełączanie zworek w stan „włączony”). Końcówki zworek zazwyczaj są rozmieszczone w blokach, przy czym każda zworka składa się z dwóch końcówek. Ustawienie odpowiedniej kombinacji połączeń kolejnych zworek zawartych w bloku powoduje utworzenie sygnału wymaganego do ustawienia parametrów wymuszających określone działanie płyty głównej.

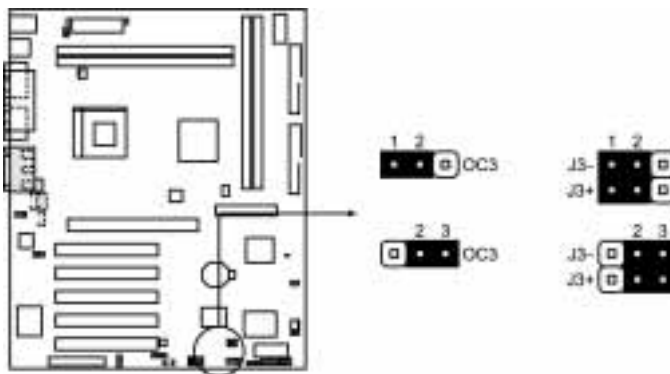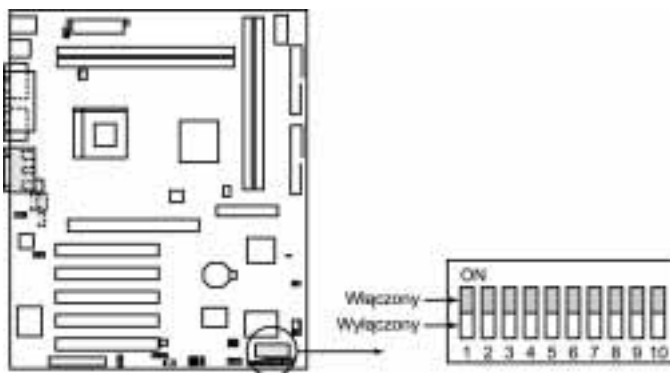Rysunek 4.1.*Konfiguracja zworek***Rysunek 4.2.***Konfiguracja przełączników DIP*

Przełączniki DIP to niewielkie urządzenia przełączające umieszczane zazwyczaj w grupach tworzących pojedynczy blok. Z punktu widzenia przewodnictwa prądu, przełączniki DIP działają podobnie jak zworki. Przełączniki DIP zostały opracowane w celu uproszczenia konfiguracji płyty głównej. Dostępne są w różnych wielkościach. Przełączniki DIP najmniejszych rozmiarów wymagają szczególnej ostrożności, ponieważ mogą z łatwością zostać uszkodzone. Może do tego dojść zwłaszcza po wielokrotnej zmianie ich położenia lub wskutek przyłożenia nadmiernej siły.

Wiele z najnowszych architektur płyt głównych dysponuje możliwością zaawansowanej konfiguracji za pośrednictwem modyfikacji ustawień zawartych w programie CMOS BIOS Setup. Chociaż sposób uzyskiwania dostępu do interfejsu BIOS-u różni się w zależności od producenta płyty głównej, to jednak podstawowe procedury są jednakowe. W większości systemów w celu wyświetlenia menu programu BIOS Setup należy nacisnąć określoną kombinację klawiszy podaną na ekranie monitora. Najczęstszymi z nich są *Del* i *F2*, ale spotykane są również takie kombinacje jak *Del+Esc*, *Ctrl+Esc*, *F10*, *F12*, *Ctrl+Alt+Esc*, *Ctrl+Alt+Enter*, *Ctrl+Alt+F1*, *Ctrl+Alt+S* oraz *Esc*. W przypadku, gdy w trakcie ładowania systemu jest wyświetlany niestandardowy ekran w trybie graficznym, w celu pominięcia go i uruchomienia standardowego interfejsu zazwyczaj należy nacisnąć klawisz *Esc*. Niestandardowe ekrany wyświetlane w trybie graficznym są często spotykane w systemach OEM.

Rysunek 4.3.
*Konfiguracja BIOS-u
firmy Award*

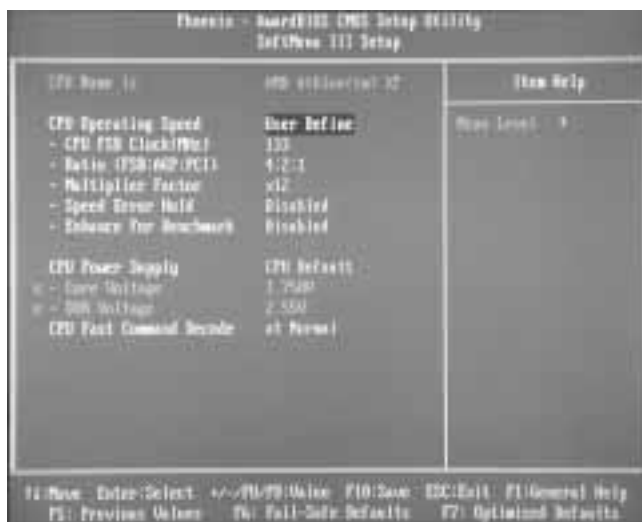

Nie ma dwóch identycznych płyt głównych, dlatego też bez zapoznania się z zawartością dokumentacji dołączonej przez producenta płyty głównej lub integratora systemu prawie nie jest możliwe określenie sposobu modyfikacji ustawień sprzętowych. Niektóre firmy decydują się nawet na zastosowanie rozwiązania będącego połączeniem opcji konfiguracyjnych modyfikowanych na poziomie sprzętowym i z poziomu BIOS-u. W tym przypadku jednocześnie mogą zostać użyte *zarówno* zworki lub przełączniki DIP, *jak i* menu programu BIOS Setup. Takie rozwiązanie ma na celu obsłużenie systemów OEM oraz tych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

Zalecane płyty główne

Producenci systemów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej zazwyczaj dążą do maksymalizacji liczby opcji konfiguracyjnych, dlatego też wytwarzane przez nich płyty główne przeważnie najlepiej poddają się wszelkim modyfikacjom. W przeciwieństwie do nich, w systemach tworzonych przez dużych producentów OEM oraz integratorów systemów często rezygnuje się z zaawansowanych ustawień modyfikowanych przez użytkownika. Tego typu systemy są projektowane z myślą o uzyskiwaniu jak najlepszej stabilności ich pracy w odniesieniu do jak największej grupy użytkowników. Z tego też powodu możliwości oferowane użytkownikowi związane z konfiguracją ustawień są ograniczone.

Prawdopodobnie tajwańska korporacja Abit Computer Corporation należy do najpopularniejszych firm ukierunkowanych na sprzedaż detaliczną. Opracowywane przez nią płyty główne dysponują wieloma opcjami pozwalającymi na modyfikację ustawień w szerokim zakresie. Takie firmy jak Asus, Epox, Gigabyte oraz Transcend również posiadają w swojej ofercie produkty przeznaczone dla entuzjastów przetaktowywania. Prawie wszystkie modele płyt głównych ułatwiają przeprowadzenie operacji przetaktowania na poziomie sprzętowym lub programowym. Zestaw opcji zmienia się w szerokim zakresie nawet wśród podobnych do siebie modeli wytwarzanych przez tego samego producenta.

Płyty główne mogą być wyposażone jedynie w część opcji ułatwiających przetaktowywanie. Optymalny zestaw tego typu opcji pozwalałby na zmianę wartości mnożnika częstotliwości procesora, konfigurację częstotliwości magistrali łączącej procesor z chipsetem oraz modyfikację napięcia zasilania rdzenia i układów wejścia-wyjścia płyty głównej. Dodatkowo powodzenie przeprowadzenia operacji przetaktowania i stabilność zwiększa funkcja określana mianem monitoringu temperatury, której zadaniem (przy użyciu czujników umieszczonych na płycie) jest utrzymywanie optymalnej temperatury komponentów pracujących ze zwiększoną częstotliwością.

Przetaktowywanie za pośrednictwem mnożnika częstotliwości procesora

Zmiana wartości mnożnika częstotliwości procesora jest najbardziej zalecaną metodą przetaktowywania. Wynika to z tego, że w tym przypadku nie jest zmieniana częstotliwość pracy magistrali płyty głównej. Wartość mnożnika ustawiona w menu programu BIOS Setup (rysunek 4.3) albo za pośrednictwem zworek lub przełączników DIP umieszczonych na płycie głównej wpływa na częstotliwość pracy procesora. Jest tak, ponieważ częstotliwość pracy procesora jest uzyskiwana po pomnożeniu częstotliwości magistrali FSB przez wartość mnożnika. Wynika z tego, że zwiększenie wartości mnożnika ponad wartość domyślną spowoduje również podniesienie częstotliwości pracy procesora ponad wartość nominalną.


Stabilność systemu może zostać naruszona tylko wtedy, gdy zostanie przekroczona maksymalna częstotliwość pracy rdzenia procesora. Chociaż w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności systemu należy jednocześnie skorzystać z kilku metod przetaktowywania, to jednak ze względu na możliwie najmniejszą liczbę problemów metoda polegająca na zmianie wartości mnożnika jest najczęściej stosowana przez entuzjastów przetaktowywania (rysunek 4.4).

W zależności od typu posiadanych komponentów sprzętowych, skorzystanie wyłącznie ze zmiany wartości mnożnika częstotliwości może się okazać niepraktyczne. Przykładowo, w najnowszych modelach procesorów Intel, z wyjątkiem pierwszych modeli Pentium II zastosowano blokadę mnożnika częstotliwości rdzenia. Na czarnym rynku od czasu do czasu można się spotkać z próbnymi egzemplarzami procesorów pozbawionych blokady mnożnika. Wszystkie aktualnie dostępne procesory firmy Intel (oraz te wyprodukowane w przyszłości) zawierają pełną blokadę mnożnika, dlatego też ich posiadacze są zmuszeni do skorzystania z metod przetaktowywania bazujących na zmianie częstotliwości magistrali FSB.

Należy mieć świadomość, że szanse powodzenia operacji przetaktowania dowolnego aktualnie dostępnego systemu opartego na procesorze AMD Athlon są zależne od znajomości możliwości posiadanej płyty głównej. Większość płyt głównych przeznaczonych dla procesora Athlon jest pozbawiona opcji, które umożliwiłyby użytkownikowi zmianę wartości mnożnika częstotliwości. Zastosowanie wymaganego w tym celu układu zwiększa koszty produkcji. Użytkowników, którzy zdecydują się na ryzyko związane z dokonaniem odpowiedniej modyfikacji sprzętowej ograniczenie to nie będzie dotyczyć.

Rysunek 4.4.

Przykład konfiguracji
mnożnika
częstotliwości
procesora

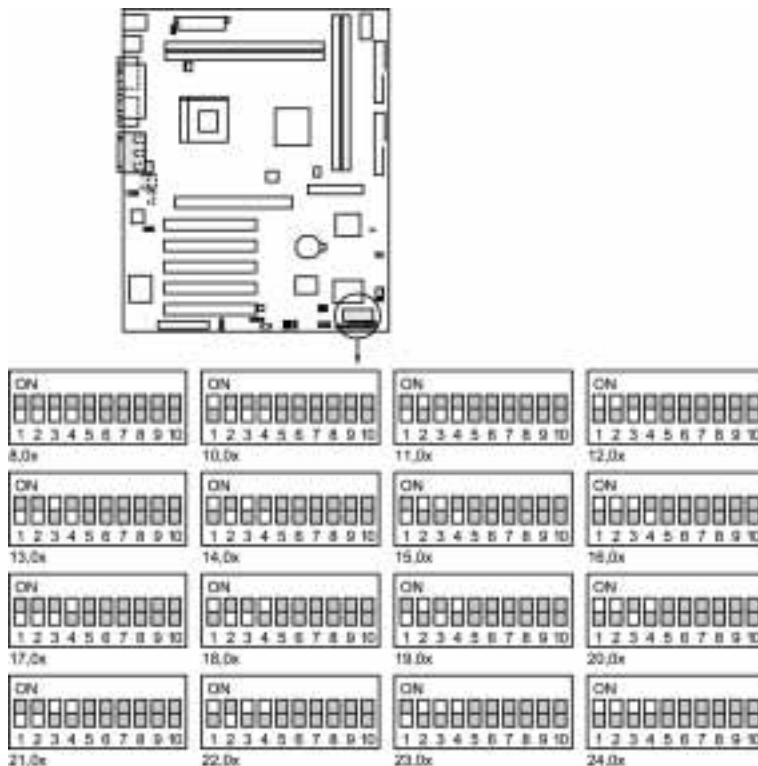


Przetaktowywanie za pośrednictwem magistrali FSB

Przetaktowywanie magistrali FSB (łącej procesor z chipsetem) jest najlepszą metodą pozwalającą na uzyskanie maksymalnej wydajności systemu, zwłaszcza wtedy, gdy dodatkowo zostanie zmieniona wartość mnożnika częstotliwości. W przypadku, gdy w posiadanym systemie nie ma możliwości modyfikacji wartości mnożnika, pozostaje jedynie przetaktowanie przy wykorzystaniu magistrali FSB płyty głównej. Cała trudność operacji tej polega na tym, że przetaktowywanie magistrali FSB może wpłynąć na zmianę częstotliwości pracy pozostałych magistral systemowych (rysunek 4.5).

W większości systemów opartych na architekturze x86 częstotliwość magistrali FSB jest powiązana z szybkością innych magistral. Przykładami takiego paradygmatu jest magistrala PCI (*peripheral component interconnect*), magistrala AGP (*accelerated graphics port*) oraz inne różnego typu magistrale pamięci. Każda taka magistrala istniejąca w systemie pośredniczy pomiędzy procesorem i różnymi podłączonymi do niej urządzeniami. Każda z tych magistral pracuje z częstotliwością stanowiącą składową częstotliwości samej magistrali FSB. Ze względu na to, że nie wszystkie chipsety płyt głównych dysponują jednakowymi możliwościami, dla zachowania kompatybilności należy zaopatrywać się w produkty zgodne ze standardami przemysłowymi.

Rysunek 4.5.

Przykład konfiguracji
magistrali FSB

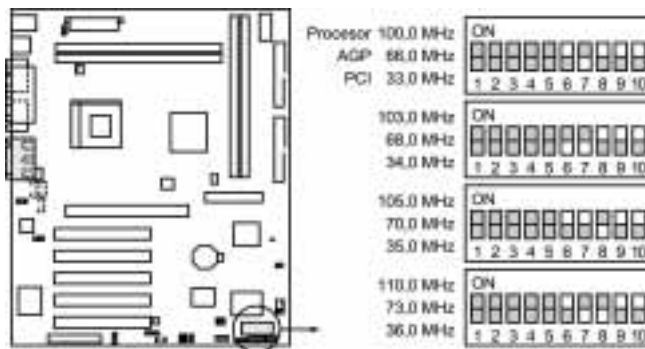

Magistrala pamięci

Magistrala pamięci może pracować w jednym z dwóch trybów — synchronicznym i asynchronicznym. Tryb synchroniczny oznacza, że magistrala pamięci pracuje z częstotliwością równą częstotliwości magistrali FSB. Co prawda magistrala pamięci działająca w trybie synchronicznym jest oparta na najbardziej podatnej na modyfikacje architekturze, ale po przetaktowaniu może nie być najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Tryb asynchroniczny umożliwia magistrali pamięci pracę z częstotliwością różną od częstotliwości magistrali FSB. Rozwiązania oparte na trybie asynchronicznym mogą bazować na stopniowej zmianie częstotliwości uzależnionej od częstotliwości pracy magistrali FSB lub od wartości ustalanych w sposób całkowicie niezależny.


Wiele płyt głównych dysponuje możliwością dostępu do pamięci zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym. Możliwość zmiany częstotliwości pracy magistrali FSB jest uzależniona od wykorzystywanego trybu dostępu do pamięci. Istotna jest również odpowiednia jakość układów pamięci oraz ich stabilne działanie przy wyższych częstotliwościach. Zgodnie z oczekiwaniami, różne platformy reagują w odmienny sposób na przetaktowanie pamięci.

Starsze systemy wyposażone w 30- lub 72-stykowe moduły pamięci SIMM (*single inline memory module*), takie jak układy EDO (*extended data out*) już po osiągnięciu w wyniku przetaktowania stosunkowo niewielkich częstotliwości mają skłonność do niestabilnej pracy. Starsze 30-stykowe układy pamięci rzadko pracują poprawnie przy częstotliwości przekraczającej 40 MHz, natomiast w przypadku modułów 72-stykowych maksymalna częstotliwość zazwyczaj wynosi około 83 MHz. W sytuacji, gdy częstotliwość pracy magistrali łączącej procesor z chipsetem znacznie przekracza możliwości pamięci, potrzeba zastosowania w tego typu rozwiązaniach asynchronicznego trybu pracy magistrali staje się oczywista (rysunek 4.6).

Praca pamięci w trybie asynchronicznym jest jeszcze bardziej wskazana w przypadku korzystania z układów SDRAM, DDR RAM i RAMBUS. Pierwsze modele układów pamięci PC-66 w znacznej mierze nadawały się do przetaktowywania. Nowsze metody wytwarzania pamięci pozwoliły w przypadku modułów PC-166 na udane zwiększanie ich częstotliwości pracy nawet powyżej 166 MHz. Co prawda tryb asynchroniczny wiąże się z większymi opóźnieniami występującymi w potoku łączącym chipset z pamięcią,

Rysunek 4.6.

Przykład płyty głównej wykorzystującej układy pamięci RAMBUS

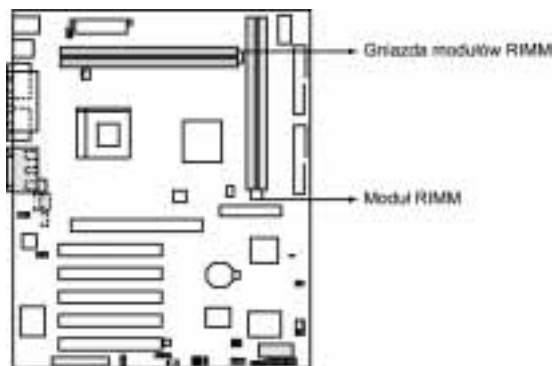

ale taka niedogodność jest w pełni rekompensowana przez większą przepustowość. Z tego też powodu większość płyt głównych nie obsługujących procesorów firmy Intel pozwala użytkownikom na zwiększanie lub obniżanie częstotliwości pracy magistrali w zależności od częstotliwości magistrali FSB.

Tabela 4.1. *Typowe częstotliwości pracy magistral*

Magistrala	Częstotliwość magistrali	Przepustowość	Ilość przesyłanych danych
PCI	33 MHz	33 MHz	133 MB/s
AGP 1x	66 MHz	66 MHz	266 MB/s
AGP 2x	66 MHz	133 MHz	512 MB/s
AGP 4x	66 MHz	266 MHz	1024 MB/s

Magistrala PCI

Częstotliwość pracy magistrali PCI jest uzależniona od częstotliwości magistrali FSB. Chociaż specyfikacja PCI 2.x określa domyślną częstotliwość pracy magistrali równą 33 MHz, to jednak większość obecnie dostępnych lepszej jakości komponentów potrafi działać z szybkością 40 MHz, a nawet wyższą. W większości systemów, częstotliwość pracy magistrali PCI jest składową częstotliwości magistrali FSB. Przykładem jest system z procesorem Pentium III współpracującym z magistralą FSB taktowaną zegarem 100 MHz. Po zastosowaniu podzielnika częstotliwości magistrali PCI o wartości 1/3 będzie ona działała z częstotliwością o domyślnej wartości wynoszącej 33 MHz.

W przypadku niektórych relacji szybkości magistrali PCI i magistrali FSB mogą pojawić się problemy ze stabilnością. Częstotliwości magistrali FSB, które stanowią największe zagrożenie dla utraty stabilności systemu mają wartości bliskie 83 i 124 MHz. Ze względu na to, że w przypadku częstotliwości pracy magistrali FSB równej 83 MHz dostępny jest jedynie podzielnik częstotliwości o wartości 1/2, magistrala PCI będzie taktowana zegarem 41,5 MHz, co już znacznie przekracza domyślną częstotliwość 33 MHz określoną w specyfikacji. Podobnie sytuacja przedstawia się po ustawieniu częstotliwości pracy magistrali FSB na 124 MHz. Zastosowany podzielnik częstotliwości pracy magistrali PCI o wartości 1/3 spowoduje, że będzie ona taktowana zegarem 41,3 MHz. Chociaż na etapie projektowym niektóre płyty główne umożliwiają użytkownikom zmianę wartości podzielnika częstotliwości, to jednak funkcja ta często nie jest już dostępna w fazie produkcyjnej.


Do urządzeń współpracujących z magistralą PCI, które cechują się największym ryzykiem wystąpienia awarii w przypadku częstotliwości pracy przekraczającej 40 MHz należy zaliczyć napędy dysków, a zwłaszcza starsze modele dysków IDE. Ze względu na bardziej restrykcyjną specyfikację, dyski SCSI zazwyczaj nie są podatne na tego typu problemy. Problemy z utratą stabilności często mogą zostać wyeliminowane poprzez obniżenie o jeden poziom szybkości przesyłania danych przez dysk. Co prawda efektem takiej operacji będzie mniejsza przepustowość, ale przyrost wydajności systemu osiągnięty wskutek przetaktowania procesora lub magistrali FSB może w pełni zrekomensować tę stratę. W celu określenia uzyskanych różnic w wydajności konieczne jest posłużenie się programami testującymi.

Magistrala AGP

Częstotliwość pracy magistrali AGP jest w podobny sposób zależna od zwiększonej częstotliwości magistrali FSB. W przypadku prawie wszystkich chipsetów, problemy ze stabilnością pojawiają się również po ustawieniu częstotliwości równej 83 i 124 MHz. Wskutek ograniczeń pierwszych implementacji magistrali AGP, w niektórych architekturach płyt głównych pracujących z częstotliwością przekraczającą 100 MHz również dochodzi do utraty stabilności lub wystąpienia znacznej liczby błędów. Przykładowo, popularny chipset BX firmy Intel współpracujący z magistralą FSB taktowaną zegarem 133 MHz poprawnie obsługuje wszystkie magistrale systemowe z wyjątkiem magistrali AGP. Chipset BX dysponuje dzielnikiem częstotliwości pracy magistrali AGP o wartościach 1/1 i 2/3, dlatego też ustawienie częstotliwości magistrali FSB na 133 MHz powoduje, że magistrala AGP działa z dalece niewskazaną szybkością 88,6 MHz.

Rysunek 4.7.

Konfiguracja
magistrali AGP

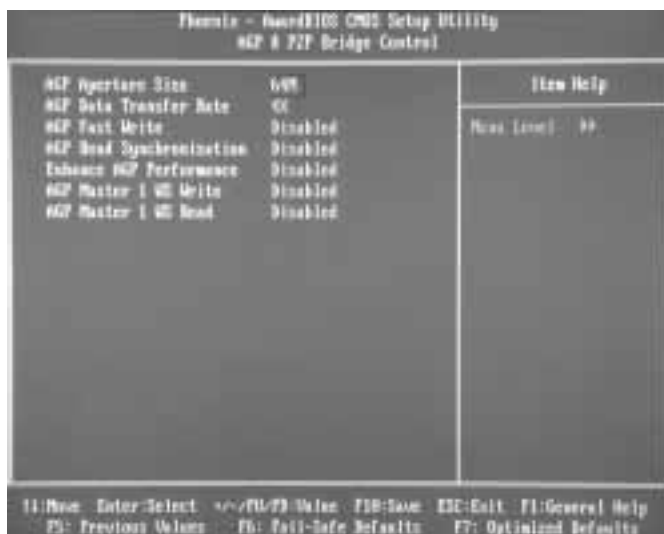

Wiele z najnowszych graficznych akceleratorów AGP potrafi poprawnie funkcjonować przy zwiększonych częstotliwościach, często osiągających wartość 90 MHz. W celu uzyskania maksymalnej stabilności może okazać się konieczne obniżenie o jeden stopień szybkości przesyłania danych przez magistralę AGP (czyli z trybu 4x na 2x) lub wyłączenie obsługiwanej przez nią funkcji SBA (*side-band addressing*). Posiadacze

starszych modeli kart graficznych AGP lub chipsetów graficznych zintegrowanych z płytą główną, w celu określenia stabilności systemu powinni przeprowadzić długoterminowe testy. Nawet wtedy, gdy karta AGP wydaje się pracować stabilnie, w perspektywie dłuższego czasu dodatkowe zwiększenie częstotliwości może doprowadzić do uszkodzenia akceleratora graficznego. Awaria może wystąpić po upływie kilku tygodni pracy w takich warunkach lub problem może się w ogóle nie pojawić. Przetaktowywanie magistrali AGP jest jak hazard. Podczas wykonywania tej operacji należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wtedy, gdy zostanie ustawiona wyższa częstotliwość pracy magistrali FSB, będącej powodem problemów z wymianą danych z układem graficznym.

Przetaktowanie magistrali FSB zazwyczaj nie wpływa niekorzystnie na pracę urządzeń zgodnych ze standardem USB i IEEE 1394 Firewire. Tego typu rozwiązania cechujące się wysoką jakością wykonania potrafią bezproblemowo pracować z wyższymi częstotliwościami. Inne magistrale, takie jak ISA, mogą stwarzać problemy. Systemy współpracujące z urządzeniami podłączonymi do tego typu magistral zyskają znacznie więcej po dokonaniu ich aktualizacji niż po przeprowadzeniu operacji przetaktowania.

Utrzymywanie stabilności poprzez zwiększanie napięcia zasilania

W celu utrzymania stabilności systemu pracującego z wyższymi częstotliwościami często konieczne jest zwiększenie napięć zasilania. Aby możliwe było taktowanie procesora zegarem o wyższej częstotliwości, należy również zastosować wyższe napięcie zasilania jego rdzenia. Podobnie jest w przypadku chipsetów. W celu zwiększenia ich częstotliwości pracy często wymagane jest podniesienie napięcia zasilania układów wejścia-wyjścia. Kilka najnowszych modeli płyt głównych opartych na pamięci DDR umożliwia także modyfikację napięcia zasilania magistrali pamięci. Funkcja ta początkowo została zastosowana w celu zachowania kompatybilności ze starszymi modułami DDR, ale ostatecznie możliwość zmiany napięcia zasilania pamięci przyczyniła się do znacznego zwiększenia stabilności. Tym sposobem entuzjaści przetaktowywania wykorzystali tę możliwość w celu uzyskania jak największych częstotliwości pracy (rysunek 4.8).

Każda operacja polegająca na zwiększeniu napięcia zasilania jest dość ryzykowna. Co prawda parametry pracy większości aktualnie produkowanych rdzeni procesorów opartych na technologii 0,18 i 0,25 mikrona mogą odbiegać od wartości nominalnych o 10%, ale po zwiększeniu ich wartości, dla zachowania trwałej stabilności systemu konieczne będzie sięgnięcie po dodatkowe środki. W przypadku zwiększania wartości napięcia zasilania istotną rolę odgrywa odpowiednie chłodzenie.

Każda operacja podniesienia napięcia zasilania spowoduje wygenerowanie przez rdzeń procesora dodatkowej ilości ciepła. Choć obwody układu scalonego potrafią pracować nawet po przekroczeniu określonych progów temperatury, w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniu wskutek wahań temperatury często wskazane jest zastosowanie dodatkowego systemu chłodzenia. Na polepszenie możliwości odprowadzania ciepła przez system wpływ mają takie elementy jak wentylatory procesorów, substancje przewodzące

Rysunek 4.8.

Monitorowanie
wartości napięć
zasilania

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		PC Health Status	
CPU Shutdown Temperature	75°C/167°F	Item Help	
Shutdown when CPU Fan Fail	Enabled	Name Load +	
CPU Working Temperature	70°C/158°F		
System Temperature	81°C/186°F		
CPU Temperature	37°C/96°F		
Internal CPU Temperature	50°C/122°F		
CPU/FAN(Fan1) Speed	5271 RPM		
Chassis FAN(Fan2) Speed	0 RPM		
CPU Core Voltage	1.20 V		
VCC Voltage	3.10 V		
+5V	4.99 V		
+12V	11.99 V		
AGP	1.55 V		
DDR SDRAM Voltage	2.52 V		
Standby Voltage (+5SB)	4.82 V		
Battery Voltage (+3V)	3.10 V		

H:New Enter/Select: </>F1/F2/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

ciepło oraz wentylatory obudów. Więcej informacji dotyczących doboru elementów systemu chłodzenia zamieszczono w rozdziale 8. poświęconym technologiom odprowadzania ciepła.

Zjawisko określane mianem migracji elektronów, będące następstwem zwiększenia napięcia zasilania może być przyczyną awarii systemu. Migracja elektronów ma miejsce wtedy, gdy przesyłane elektrony zmieniają swoje położenie na drodze ścieżek sygnałowych układów scalonych. Wraz z udoskonalaniem technologii wytwarzania, wielkość płytki rdzenia ma decydujące znaczenie przy określaniu maksymalnej wartości tolerancji napięcia zasilania. W przypadku mniejszych płytek rdzenia uzyskuje się większe zagęszczenie ścieżek sygnałowych, a tym samym zwiększa się podatność procesora na efekty wystąpienia migracji elektronów. Wraz z coraz większą miniaturyzacją obwodów wartości tolerancji napięcia zasilania zmniejszają się w sposób wykładniczy. W rozdziałach 6., 7. i 8. zawarto szczegółowe informacje na temat maksymalnych wartości napięć zasilania.